

1 擁壁(枠)工 の基本事項

1.1 擁壁(枠)工の構造

擁壁工は、抑止工の一種であり、地すべりブロック末端部の安定化を図ることによる 地すべり土塊の安定を維持することを目的とした施設である。地すべり本体ではなく、 地すべり末端部の小崩壊の安定化を図ることを目的とする。なお、本手引きでは擁壁工 の一種として枠工を含める。

表区-1.1.1 擁壁(枠)工の構造

	構造区	分•種別	材質	説明
	コンクリ	ート擁壁工	コンクリート	構造形式として、重力式、もたれ式及び片持梁式に分けられる。
擁壁		方格枠	枠(木材、コ	
推 壁(枠) 工		法枠	ンクリート) 中詰材(栗石	枠工は、柔軟性があり多少の変形にも追随できるので、 │ │ コンクリート擁壁工に比べ軟弱な基礎に適する。枠工の │
_	枠工	合掌枠	など)	場合、排水工は特に設けられない場合が多い。 比較的急傾斜の斜面では合掌枠が、緩斜面では片法枠、
		ふとん籠	鉄線 (栗石詰め)	方格枠及び I 型ブロック枠工が採用されることが多い。
付帯施設	落石防護柵等		ワイヤーロ ープ金網、ネ ット(金網)、 H鋼	斜面崩壊対策工の待受け擁壁工や落石対策工の落石防護 擁壁として背後にポケット部等をもつ重力式コンクリート擁壁などが設けられる場合がある。その際、斜面から 落下してくる落石を斜面の途中か道路際に設置した施設 で防護する落石防護柵等(H 鋼を支柱とし、ワイヤーロー プ、金網等を取り付けたものなど)を併用する場合も多い。
設	法尻水路等 (排水工など)		コンクリー ト、鋼製等	雨水や雪解水、湧水等の裏込め土への侵入を抑制するとともに、浸透してきた水を速やかに排除するため、現地 条件に応じて排水工を設ける。

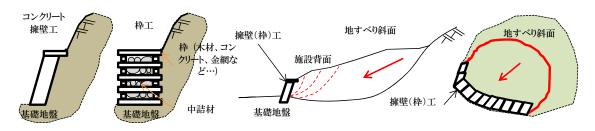


図 IX-1.1.1 擁壁(枠)工の配置のイメージ

表 以-1.1.2 擁壁(枠)工の構造の事例

	A IA	1.1.2 雑壁(枠)上の構造	ユVノ チ [71]
区分	工種	実例写真	目的・機能(地すべり対策効果)
抑	擁壁工	コンクリート擁壁ブロック積み擁壁	・地すべりブロック末端部の安定化を図ることによる地すべり土塊の安定を維持する。 (※地すべりを抑止するものではなく、土圧に抗することで擁壁の背面地盤を安定させ、地すべり末端部の小崩壊を防ぐことを目的とする。)
抑制工	枠工	井桁工	

1.2 擁壁(枠)工の機能低下とその要因

機能診断の視点から、各工種の機能低下と地すべりへの影響を表区-1.2.1 に整理する。

表以-1.2.1 擁壁(枠)工の機能低下

	工種	†## ₽	! ħ.\ T			1		
11h - + 0 × 10 P	·	擁壁(枠)工 ・地すべりブロック末端部の安定化による地すべり土塊の安定維持						
地すべり	加果•機能			病部の女定化による地すべ く、末端部の小崩壊の安定				
	刀木 【成化	(※地9/10	クタダ 全体で	~、不响响叭小朋场叭女儿	1104M9CC4E	300 9 0°)		
施設の機能	佐下の種	構造物と	しての強度	氐下、安定度低下				
類								
		ひび割れ	湧水	変形•破損	沈下	施設背面の地山等		
	項目			※ふとん籠等の場合:腐食		の変動等		
		コンクリ	中詰材や排	 設計時の想定を超える土	<u></u> 地盤の支持力が	施設背面の地山等		
施設の				圧や各種の外力等により、		の変動や、背面土		
機能低		化や強度	等の機能低	勾配の変化、滑り、はらみ	全体に低下した	砂の吸い出しなど		
下を示	内容	低下等に	下により、背	出し、目地の開きやズレ、	ことにより、施設	で、施設の損傷や		
す現象		より、不規	面に常時水	連続した亀裂等が生じる。	の一部あるいは	変形が生じる。		
2 3200		則なひび	圧が作用す	※ふとん籠等の場合:かご	全体が沈下する。			
			- "	等の腐食(錆)が進行する。				
		じる。	る。	枠などが荷重等で変形・破				
				損する。 L				
		広節囲の	広新田の浄	 変形の進行は、擁壁の不安	支持力不足等に	施設の変形、破損		
				定化につながり、擁壁の倒		の影響が、周辺の		
				壊の恐れがある。※ふとん				
施設の機能				籠等の場合:かごや枠等の				
想定される	- · - · -	損ね、安定	壁の安定性	劣化が進み、形状の維持、	壁の倒壊の恐れ	る可能性がある。		
15.720110			を低下させ	中詰材の保持が困難にな	が生じる。			
			る。	る。				
	こ与える悪			- 地すべり土塊の末端で小原 +が子の京となる	崩壊のおそれがあ	る。小崩落が発生		
影響		しに場合、	地 9 ヘリ全位	本が不安定となる。				



図IX-1.2.1 想定される原因・機能低下・地すべりへの影響の例(擁壁工)

2 機能診断方法

2.1 日常管理

2.1.1 基本事項

日常管理(巡視)は、施設周辺の目視点検により、施設の異常、老朽化、明らかな危険 状態の把握を行う(I-33ページ参照)。

仮に擁壁工に小さな変状(継ぎ目のずれ、ヘアークラック、遊離石灰など)が多く見られる場合でも、日常管理においては、全体的に見て、大きな変状がないか確認することが重要である。

表区-2.1.1 に、現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目を示す。

表区-2.1.1 現場での点検ポイントと優先的に点検するべき項目

	対象施設	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	優先的に点検すべき項目		
工種	部位	土谷筬形			
擁壁(枠)	本体	地すべり末端土塊の安定維持	大きな変状・損傷		
エ	付帯施設	擁壁(枠)の安定を維持 等	大きな変状・損傷		
	基礎地盤	擁壁(枠)の安定を維持	構造物へ影響する程の変状		
	周辺の状況	施設により安定化が期待	地すべりの変状		
			②変形している ところがないか確認 ところがないか確認 ところがないか確認		

2.1.2 日常管理の点検項目

点検項目を表IX-2.1.2 に解説する。なお、ここでの「点検」とは簡単な目視で判別できる程度の異常の有無を確認することとし、点検するべき「部位」としての「周辺状況」とは目安として施設から見渡すことができる範囲(10~20m 程度)の状況のこととする。

表以-2.1.2 異常の有無を確認する項目(擁壁工)

部位		項目	説明	
	1	損壊	構造物がない、倒壊、ブロック等の脱落、中詰め材の流出など (機能を失っている状態)	
	2	変形	沈下、傾き、継ぎ目のずれ はらみ出し等	
	3	破損	ひび割れ、欠損、錆(腐食)等	
①本体	4	湧水	割れ目などからの水のしみ出し、流出がある ※ただし、水抜き管からの湧水は異常としない ※斜面上方に破損した水路等疑わしい供給源があれば自由記 述欄にて報告すること	
	5	構造物背面のすきま (背面地盤の侵食に伴 う浮き等)	背面地盤の浸食に伴う浮き(構造物が地盤と密着していない、すきまがある状態)などがみられる	
②付帯施設:	1 変形・損傷 2 腐食(錆、表面劣化等)			
落石防護柵				
	1	変形・損傷(目地切れ、 ひび割れ等)	落石防護柵、法尻水路について、付帯施設であるので詳細に確認する必要はないが、遠目でわかる程の大きな異常があれば、	
③付帯施設: 法尻水路	2	閉塞・埋没(土砂、落 葉等の堆積等)	記録する。	
	3	流末の位置が不明		
④安全施設(立	1	変形•損傷	柵等が曲がっていたり、壊れている	
入防護柵等)	2	腐食(錆、表面劣化等)	錆でボロボロになっている	
⑤基礎地盤	1	沈下・隆起	基礎地盤が構造物の重さで沈んだり、地すべりなどの影響で隆 起したりしている	
	2	洗掘	地表水などによって地表が削られている(侵食)	
⑥周辺の状況	1	施設上方斜面の変状	構造物よりも上方もしくは背面にある斜面について、以下のような現象が顕著に見られる場合: 吸出し・陥没・侵食・湧水・崩落・押し出し・亀裂等	

2.1.3 日常管理の点検様式と記入例

表区-2.1.3~表区-2.1.4に本手引きで提案する点検様式と記入例を示す。

なお、施設管理者以外の点検者(巡視員)は、点検結果欄までを記入することとし、評価欄については点検結果の報告を受けた施設管理者が記入する(I-49 ページ参照)。

表区-2.1.3 日常管理調査票様式(1/2)使用例その1

	雍壁(枠)エン		1 (2)	24.0	FAA#	0000	Landana	-		
	検年月日		天候	くもり	点検者		(調査票番号:)		
	区域名	○○○○ 擁壁(村	ブロック名		B-15	施工年度) 延長			
_				(SI-1			- 13-43	r		
	10-80-30-30-30-7-0	ロにレをチェック)			れる項目(口)		結果(口にレを	チェック		
	①擁壁(枠):		77.00			中詰材の流出等				
		エの有無を確認		300,00		1・はらみ出し等)	*******************			
1	The second secon	無(見当たらない)		ひび割れ	·摩耗·部分欠	損等)	【秋丽】以下仁健当于村			
*	<材質・種類		□ 4.湧水		## 8A WE		口 植生等で見	えにくい		
	☑ コンクリ・	一下摊壁工		2の湧水の 下明 □			X-1			
	口 枠工(90 lbs - 5500			盤の侵食に伴う語	四土年)			
1	□ その他(2)落石防護	2.79	○ 1.変形・		りさま(育園地	盤の佼長に行う治	□ 異常なし			
		柵の有無を確認	□ 2.腐食(44.5 1.44	少小生		□ 異常あり			
	27.00	無(見当たらない)	口 2. 阙 艮 (辆、衣围	为16年/		(沃泉)以下に注当すれ	172110		
	□ 19 ≥ #	#(元ヨたりない)					口植生等で見			
0	③法尻水路		口,亦形。	場復/日報	也切れ、ひび割	わ笙〉	□ 異常なし	VI-16.		
寸		の有無を確認			沙、落葉等の地	20130	☑ 異常あり			
がを	1,227	無(見当たらない)	□ 3.流末の			E131 47/	【世紀】山下には当まり	ばチェック		
殳	M L H	(元当たらない)	J. 3.//L/X-0.	ノは回い。	1.90		口 植生等で見			
	4年全施設	(立入防止柵等)	□ 1.変形・	損傷			□ 異常なし	721-30		
		の有無を確認	□ 2.腐食(尘化等)		□ 異常あり			
		無(見当たらない)	L-//84 DC (м, жш.	331647		(秋深)以下仁田当ずれ	ばチェック		
		1,500,100,000			ロ 植生等で見					
			□ 1.沈下・	隆起			☑ 異常なし			
			口 2.洗掘	Part Add Color (Table)						
	⑤基礎地盤		L. 2.00 M	L 2.7/C)M			口 異常あり	ばチェック		
							口植生等で見			
			口 1.施設上	方斜面(の変状	34.54	✓ 異常なし			
	© # 1# 1# 10		(吸出し	(吸出し・陥没・侵食・湧水・崩落・押出し・亀裂等)				□ 異常あり		
	6周辺状況		100.00				【从况】以下に該当すれ	【状況】以下に該当すればチェック		
							☑ 植生等で見	えにくい		
時ブ排法全	後斜面にはかロック表面には水口内にコケストの大路が落ち体的な安定性	白い汚れあり。 や土砂がわずかにある。 業に埋もれているもらには異常なしと思わ	接撃工は、 焼壁工は、 地すでし、次体 排壁	法先の前	排水できている。 前壊を防ぎ、対 後耐え得るもの まで移動する	と思われる。 也すべりの誘発されてはなく、地す もような場合に用 すべり斜面	を防ぐための施設で でり末端斜面の法:	先が		
	17		枠 (木材、コ ングリート、金 網など…)	構造	施設上方斜面物背面	1	地すべり	斜面		

表区-2.1.4 日常管理調査票様式(2/2)使用例その2

様式-2(2)

日常管理調査票(2/2) 地すべり防止施設機能診断調査

兼式−2(2) <位置図 • 写 ī	夏(自由書式)>	日常管理調	査票(2/2)	地	地すべり防止施設機能診断調			
点検年月日	2015 / 11 / 19	天候 くもり	点検者	0000	(調査票番号:)		
者 区域名 該当施設()	0000	ブロック名	B-15 擁壁(枠)	施工年度				
	尼改田 7/		17E = (1+7 -	L(OI I)	71.00%			
		n -		A Maria				
4 ////					S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
	No.					22		
					i de la composition della comp	W 188		
11								
Ele Mil	①全体写真	CONTRACTOR OF	Me - Cal	2継ぎ	目のズレ	200		
				All March Con				
000								
					1			
1/1/								
2					22,000			
				Service Service				
D. P. Carlo	③継ぎ目のズレ			∕∕────────────────────────────────────	目のズレ			
NO BY	3神2日の人 [A 7/4	We will	4 4年 6		- 30		
						TA P		
The state of						4.4		
V								
-				11/1				
		24			法學			
C to Be	の町型の大野/茶ナ菜	で出すっている)	© to	ER OHLV DIV	りかまかったが見る	th Z \		
3/推型(の脚部の水路(落ち葉		部-牆目視です	室の挿水口(1	や土やコケが見ら	110)		
		按值 ²⁰¹	面は植生繁茂					
			de la					
		3	100					
		75" BOZ"L 6	① ⑤ 排脉路					
		①全暑、(排	(一部、落葉で 水口) つまる)					

2.2 概査

2.2.1 基本事項

概査は、日常管理で異常が指摘された箇所について、近接目視を主とした点検を行い、 施設状態の把握、異常が発生した要因の推定、補修・更新または詳細調査等の対応方針 を決めるために実施する。概査は、特に以下の事項を重視して実施する。

(1) 概査の準備

概査の準備として次のことを行う。①日常管理時の点検結果等の既存資料の確認・転記、②対象施設の選定・点検ルートの設定、③点検時期の設定、④関係者への連絡・必要装備・資材の確認などを行う(I-51ページを参照)。

(2) 安全管理

点検にあたって、擁壁工天端からの転落・落下に十分注意する。また、排水施設として水路工等が併設されていることがあり、水路工に沿って植生が発達している場合、視界がわるくなり、水路工や集水升工、落差工等へ足を踏み外して転落・落下する可能性があるので、十分な注意が必要である。

(3) 概査における着目点と留意点

擁壁(枠)工を対象とした概査における着目点と留意点について以下の通り示す。

1) 本体のひび割れ、目地のずれ等

野外に設置された多くのコンクリート部材には、施設の機能に影響を与えない極めて 小さなひび割れや目地のずれ、施設の機能に影響を与える開口を伴うようなひび割れや 目地のずれ等まで様々で、その全てを記録として残すことは、実質困難である。

施設の機能に影響を与えないと考えられる極めて小さなひび割れ等は、記録に残す必要性は低いと考えられる。しかし、開口幅が数 mm~数 cm あり連続性が認められるようなひび割れや目地のずれ等がある場合は、想定外の外力が擁壁(枠)工に作用している可能性や開口部からの裏込め土の流出等による施設の機能低下が懸念されるので、それらは記録として残すことが必要である。

遊離石灰(白華現象)を伴う亀裂は、地下水の影響を受けてコンクリート部材の劣化し 易い範囲を示す場合があるので、その分布傾向をスケッチや全景写真等で記録しておく ことが望ましい。特に、遊離石灰とともに錆が浮いているものは、擁壁内部で腐食が発 生し、内部の鋼材が劣化している可能性があるので、その場所を記録する必要がある(落 石防護柵が付設されている場合などに多い)。

2) 水抜き孔、排水路、湧水

孔口の部材劣化や目詰まり、排水路の閉塞・埋没の状況を観察する。これらは常時水が流れておらず、降雨時のみ水が流れる場合が多い。しかし、常時水抜き孔から水が流れているような場合には、地下水が高い可能性が考えられるので、記録に残しておくと良い。また、擁壁工の壁面の目地やひび割れ開口部から常時湧水している場合も記録に残しておくとよい。

3) 施設周辺の地盤等

施設の基礎地盤の沈下、施設周辺斜面における崩落、押し出し、湧水・湿潤の有無について確認する。地すべり変状が認められる場合は、その新旧の確認が必要である。

また、近傍の既設調査ボーリング孔の残存状況を確認し、地下水位観測が可能な場合は、手測りの触針式水位計等を用いて計測する。

2.2.2 概査の点検項目と変状レベルの判定

(1) 概査の点検項目

概査の点検項目は以下の通りである。

1) 現地確認事項

擁壁(枠)工について表区-2.2.1 に示す確認事項を調べ、施設の全体的な状況を確認する。 擁壁(枠)工としての機能を果たす構造形式には様々な種類があり、種類毎に変状の特徴が異なるので注意する。

また、施設中に亀裂等があり、そこから水が常にしみ出す場合、地すべりや施設背面の不安定化の要因になりえる湧水もしくは水の供給源等の有無や位置等について確認することが望ましい。その他、湧水の水量や水質について特筆するべきコメントがあれば記入する。ただし、概査において水質調査等の詳細な計測を必ずしも行う必要はなく、既往文献等から得られる地域特性情報(例:温泉地帯につき地下水に含まれる成分によってコンクリートの劣化を助長する傾向がある)等があれば、特筆事項として記録を行うものとする。

また、観測施設が施設近傍にあれば位置や種類について記録する。

表IX-2.2.1 現地確認事項

施設	状況	種類		ふとん籠	片法枠	籠枠	ブロック積みエ		コンクリート擁壁エ	他		
湧水	4:0	湧水状況					□ 流水あり	J	: 流量(最大)		1/分	
) 海小	1人)兀	水質状況	計	測値等								
観測	施設	計測器名										

2) 概査における点検項目(部位の変状レベル)

部位ごとに表IX-2.2.2 に示す項目に関して近接目視点検を実施し、当てはまる状況を選択(複数可)し、写真やコメントを記録する。各項目の最も悪い状況についてレベルを判定する。

表以-2.2.2 概査における点検項目(擁壁工)

	Mar Ziziz Marie (Michigan Michigan Mich						
	工種·部位	項目	状況 (異常な状況がない場合は0とする, 複合的な状況その他の場合は9とする)				
		T마무 유무지	1.欠損・2.ひび割れ・3.脱落				
		│破損·欠損※ │	4.破断・5.中詰材の流出(籠枠工などの場合)				
		変位•変形※	1.ずれ・2.はらみ出し・3.傾倒				
本体	擁壁(枠)工	腐食	1.発錆(籠枠工などの場合)				
		その他※	1.湧水(裏込め土等の流出を伴う、流量が大きい)				
		施設背面の変状	1.吸出し・2.陥没・3.侵食・4.湧水・5.構造物背面のすきま				
		基礎地盤の変状	1.沈下・2.隆起(地盤に接している本体の変形で判断)				
		破損•欠損	1.破断・2.緩み				
	落石防護柵等	変位•変形	1.折れ・2.曲がり				
付		腐食	1.発錆				
付帯施設		破損•欠損	1.欠損・2.ひび割れ・3.摩耗				
設	法尻水路部	変位•変形	1.屈曲・2.ずれ(目地切れ等)・3.逆勾配				
	(法尻水路・水抜き管)	腐食	1.発錆				
		閉塞·埋没	1.土砂堆積・2.落葉等堆積・3.植物侵入・4.その他				

3) 施設周辺地盤状況

施設周辺地盤状況を確認し、表区-2.2.3 の様式に状況を記録する。表区-2.2.4 に施設周辺地盤状況として確認するべきポイントの例を示す。

表以-2.2.3 施設周辺地盤状況確認欄

林凯田江北般北 泊	□ 施設機能に影響する変状がある	
施設周辺地盤状況	□ 施設機能に影響する変状がない	

表区-2.2.4 施設周辺地盤状況として確認するべきポイントの例

場所	具体的な状況	
基礎地盤等	沈下・侵食・洗掘・吸い出し	
背後斜面	崩落・押し出し・湧水	

(2) 変状レベルの評価基準

擁壁(枠)工をを対象として、各部位、各項目に対する変状レベルの評価基準(レベル区分の判定事例(写真)とその解説)を表以-2.2.5~2.2.10に示す。

表IX-2.2.5 変状レベル判定事例(擁壁工 その1)

亦业		がは・大体(コンカリート)	
変状 レベル	評価基準	部位:本体(コンクリート) 項目(現象):変形	解説(具体的な目安)
а	項目に挙げた 現象・状況が見 られない、も くは目視困難 なほど軽微で ある		・変状なし
b	項目に挙げた 現象・状況に対 し軽微な変状 がある	目地の開き(継ぎ目のずれ)	・軽微な変形(はらみ出し、傾き、継ぎ目のずれ等)、軽微な沈下が確認される
С	項目に挙げた 現象・状況に対 し限定的(局所的)ではあるが 明らかな変状 がある	前面の地盤の沈下(前面水路工接続部の開き)	・顕著な変形(はらみ出し、傾き、継ぎ目のずれ等)、顕著な沈下が確認される。
d	項目に挙げた 現象・状況に対 し著しい変状 がある		・施設の安定性が損なわれている (倒壊している または、倒壊が懸念される) ・施設背面を含めた大きな変状が確認される。 ・顕著な変形(はらみ出し、傾き、継ぎ目のずれ等)、顕著な沈下による開口部などを通じて、 背面土砂が大量の吸出され、施設背面の地盤が 空いている。

表区-2.2.6 変状レベル判定事例(擁壁工 その2)

表は、ことの一支状と、ハガル・カル・ラグ、強性エーでのとう							
変状レベル	評価基準	部位:本体(コンクリート) 項目(現象):破損	解説(具体的な目安)				
а	項目に挙げた 現象・状況が 見られない、 もしくは目視 困難なある 微である		・変状なし				
b	項目に挙げた 現象・状況に 対し軽微な変 状がある		・部分的にひび割れが確認される ・背面土砂の吸出しが確認されない (ひび割れからの背面土砂の吸出し等 がなければ、ひび割れの開口が背面まで 達していないとみなす)				
С	項目に挙げた 現象・状況に 対しのの (局所的)で はある変状があ る	壁面に生じた亀裂 5mm、亀裂から湧水	・広範囲に連続したひび割れが確認される(施設) ・背面土砂の吸出しが確認される (ひび割れの開口が背面まで達しており、ひび割れからの湧水が確認される)				
d	項目に挙げた 現象・状況に 対し著しい変 状がある		・施設の安定性が損なわれている (倒壊している または、倒壊が懸念される) ・施設背面を含めて崩壊している。 ・広範囲に連続したひび割れなどを通じて、背面土砂が大量に吸出され、施設背面の地盤が空いている。				

表区-2.2.7 変状レベル判定事例(擁壁工 その3)

変状 レベル	評価基準	部位:本体(コンクリートプロック積み) 項目(現象):変形・破損	解説(具体的な目安)			
а	項目に挙げた 現象・状況が 見られない、 もしくは目視 困難なある 微である		• 変状なし			
b	項目に挙げた 現象・状況に 対し軽微な変 状がある	目地の開き(継ぎ目のずれ)	・ブロックのはらみ出し、ずれ等の変形が見られる。・ブロックにひび割れが認められる。			
С	項目に挙げた 現象・状況に 対し所的)で はあるが明ら かな変状があ る	ブロック積目地開き、抜け落ち	・ブロックのはらみ出し、ずれ、脱落 (個々のブロックが緩んでそのまま 抜け落ちる、または、個々のブロック が破損後に抜け落ちる)等によって、 裏込め土や背面土砂の流失が生じて いる (局所的な現象の場合)			
d	項目に挙げた 現象・状況に 対し著しい変 状がある	ブロック積がずれて背面土砂が流出	・著しいはらみ出し等によって、施設の安定性が損なわれている(倒壊している または、倒壊が懸念される)・施設背面を含めて崩壊している。・背面土砂が吸出され、施設背面の地盤が空いている。(広範囲での現象の場合)			

表区-2.2.8 変状レベル判定事例(擁壁工 その4)

変状レベル	評価基準	部位:本体(ふとん籠) 項目(現象):変形・破損	解説(具体的な目安)
а	項目に挙げた 現象・状況が 見られない、 もしくは目視 困難なある		・変状なし
b	項目に挙げた 現象・状況に 対し軽微な変 状がある	ややはらみ出している	・はらみ出し、ずれ等の変形が見られる。
С	項目に挙げたに 関象・限の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ふとん籠のせり出し 中詰材流失 (局所的な現象の場合)	・はらみ出し、枠材のずれ、脱落等によって、中詰材流失が生じている (局所的な現象の場合)
d	項目に挙げた 現象・状況に 対し著しい変 状がある	ふとん籠が 15m 区間で変形 (はらみ出し・傾き) (広い範囲での現象の場合)	・はらみ出し、枠材のずれ、脱落等によって、中詰材流失が生じている (広範囲での現象の場合) ・著しいはらみ出し等によって、施設の安定性が損なわれている(倒壊している または、倒壊が懸念される) ・施設背面を含めて崩壊している。 ・背面土砂が大量に吸出され、施設背面の地盤が空いている。

表区-2.2.9 変状レベル判定事例(擁壁工 その5)

		は、2.2.3 支払し、ハイルを手切り	室工 でのり /
変状 レベル	評価基準	部位:本体(枠工) 項目(現象):変形・破損	解説(具体的な目安)
а	項目に挙げた 現象・状況が 見られない、 もしくは目視 困難なある 微である		・変状なし
b	項目に挙げた 現象・状況に 対し軽微な変 状がある		・はらみ出し、すれ等の変形が見られる。 ・枠材に亀裂等が見られる。 (施設の安定性は損なわれていない)
С	項目に挙げた 現象・状況に 対 (局所的)で はあるが明ら かな変状があ る		・はらみ出し、枠材のずれ、脱落等によって、局所的に中詰材流失が生じている (局所的な現象の場合)
d	項目に挙げた 現象・状況に 対し著しい変 状がある		・はらみ出し、枠材のずれ、脱落等によって、中詰材流失が生じている (広範囲での現象の場合) ・著しいはらみ出し等によって、施設の 安定性が損なわれている(倒壊している または、倒壊が懸念される) ・施設背面を含めて崩壊している。 ・背面土砂が大量に吸出され、施設背面 の地盤が空いている。

表区-2.2.10 変状レベル判定事例(擁壁工 その6)

変状レベル	評価基準	部位:本体 項目(現象):腐食*	解説(具体的な目安)					
а	項目に挙げた 現象・状況が 見られない もしくなほ を を である	極めて局所的かつ軽微な腐食	・変状なし ・極めて局所的かつ軽微な腐食					
b	項目に挙げた 現象・状況に 対し軽微な変 状がある	鉄線の錆	・部材全体を覆う腐食(表面が全体的に ザラつく) ※腐食が広がっていても、腐食によって 局所的な中詰材の流出等に至っていな ければ、腐食の項目での変状レベルは b とする					
С	項目に挙げた現象・味況的(局所のが明めのではある。	例) <u>腐食等が原因となって</u> 籠枠エ の鉄線が破断し、中詰材が流出	・腐食等が原因となって、はらみ出し、 枠材のずれ、脱落等を引き起こし、局所 的に中詰材流失が生じている (局所的な現象の場合)					
d	項目に挙げた 現象・状況に 対し著しい変 状がある	例) <u>腐食等が原因となって全体的</u> に崩れている	・腐食等が原因となって、はらみ出し、 枠材のずれ、脱落等を引き起こし、広範 囲での中詰材流失が生じている ・著しいはらみ出し等によって、施設の 安定性が損なわれている(倒壊している または、倒壊が懸念される) ・施設背面を含めて崩壊している。 ・背面土砂が大量に吸出され、施設背面 の地盤が空いている。					

※変形:目地での接合不良、はらみ出し等、破損:ひび割れ等、腐食:錆等が原因の破損として、現場で現象を分類して記録すること。

2.2.3 概査の点検様式と記入例

擁壁工は地すべりブロックや構造形式の変わる範囲で区切って 1 施設として点検を行うこと。延長の長い場合は、別途施設として点検・評価し、施設群として「様式-3(1):型 OO-1」を用いて総括すること。

ただし、対象施設の取り扱いは、点検作業上の利便性と施設管理の実態(施設管理台帳の記載)を考慮して、施設群の点検票などの利用を検討するなど臨機応変に行うこと。

表区-2.2.11 に、様式-3(1)の使用例を示す。なお、様式-3(1)の「総合評価」「点検結果と対応の目安に対するコメント」の使い方の解説、および、全工種共通となる様式-3(2)~(4)の使用例は I 総論編を参照のこと。

表以-2.2.11 概査調査票 (1/4) の使用例その 1

様	t-3	(1):型08-	1	概查記	周査票(個別施設	記録用)		地	すべり	方止施設機能	能診断調査	
<	雍壁	(枠)エ>	*:	施設群の評価に	は様式-3(1)型00-1	緯度(0, 0,	Δ"	N 紀	度 O° (D' Δ" E	
点検年月日 2015 / 11 / 19 天候 墨 点検者 ○○○○												
D	₹域:	名	0000 地	すべりブロック名	B-15	施設名	S	I-1		施工年度	H4 年	
構i	告/木	才質	ブロック積工		高さ 4m	延長 37.	tm (a	香票	番号:)	
1200	-	確認事項					(10)	1227	. ш. з.			
_	設物		□ ふとん籠 □ 片	去枠 □ 籠枠	☑ ブロック積みエ [コ コンクリート	~擁壁丁		他		問題あり	
		運水状	St. 1 (1) 1	ATT I MET	□ 流水あり				1/3		問題あり	
湧	水状	- T	況 計測値等		L 2017/03/2	· DIL ME	42747				問題あり	
毎日	訓納	設 計測器									問題あり	
10000	(C V C V C	の変状レベ	1000	# 湿の番号を記	スし、最も悪い状態につ	ハイレベル細	定する ま	<i>t- 4</i>	完相物			
	112 175	U) & NID ·	TO BALLES CIRCLE	I			27000	_	変状し		②部位の	
	3	[種·部位	項目		な状況がない場合は0g 合的な状況その他の場合		a	Ы	c d	Language	健全度 (A~D)	
			No. of the last of	3 1 欠捐・27	トび割れ・3.脱落		O		0 0	写真1	(A/-D)	
			破損・欠損※		中詰材の流出(籠枠エ	などの場合		\vdash	-	2361		
			変位・変形※		はらみ出し・3.傾倒	- BC 07-31 L1	0		-	写真2,3,4		
本体	Ø	擁壁(枠)			枠工などの場合)				-	子类2,0,7	Α	
体		17年主(1十/-	その他※		め土等の流出を伴う、	充量がナキ! い	0	H		写真1	0	
			施設背面の変状		62·3.侵食·4.湧水·5.株					写真1		
			基礎地盤の変状	7	権及・3.受及・4.湧水・5.4 全起(地盤に接している)	10-10-10-10-1				写真1		
			破損・欠損	1.破断・2.8	Control of the Property of the	14の変形で	רושנים			サ共!		
		莎 石/吐罐+1	等 変位・変形	1. 仮断・2. 相	12-1				-			
付	_	冷口的設備	腐食	1. 発錆	פיתם		-	\vdash	-			
帯					Nび割れ·3.摩耗		-	\vdash	-			
施		法尻水路音	破損・欠損			X7	0		-			
設		(法尻水路・	水		「れ(目地切れ等)・3.逆勾	EIC .	0	Н	-		В	
		抜き管)	腐食	0 1.発錆	+ + + + + 14.T+ - 1+	4	0			-		
			閉塞・埋没 ・変形に裏込め土等の		·2.落葉等堆積·3.植		の他	O		写真5		
施設の健	i IL	位のB状レ	a :項目に挙げた現象		計10 い、もしくは目視困難ない な変状がある …(本質					機能低下して 下を招く恐れ		
健全度	iii	全て、	c :項目に挙げた現象	・状況に対し限定	的(局所的)ではあるがほ	明らかな変状だ	がある			・(機能低下し	ている状態)	
度	iv	度 D ル	d :項目に挙げた現象	・状況に対し著しし	>変状がある	(明	らかに機	能低了	下、また	は機能喪失し	ている状態)	
旅	設力	司辺地盤状	況 □ 施設機能に影 ☑ 施設機能に影									
	70	の他の状況	湧水なし									
1	総合	評価 該	当する選択肢に〇を付ける	る。点検者から施設	役管理者への伝達事項	として「対応の	目安」を示	t.				
	対応	の目安	判断目安(原則、半	断の目安に沿っ	て選択する。原則とは異	なる選択をする	る場合はま	里由を	コメント	欄に必ず記力	(する。)	
		問題なし	施設の健全度がiで	THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO								
0		監視	施設の健全度がiiで	ある場合(部位の健	全度でBが一つでも含まれる場	合)						
	轁	微な補修	施設の健全度がiiiでる	ある場合(部位の健	全度でCが一つでも含まれる場	合)						
	神	i修·更新	施設の健全度がiv(部	位の健全度でDが一つで	も含まれる場合)であり、カ	つ要因が明	らかであ	る場	合や対	応方法が明	確な場合	
	-	2,995	施設の健全度がivで	E 3 NEGLETO LS III C. I	COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR			1,42,135,44	3.41.0.0.0.0			
	急対必要	- LUI	【判断目安】①地すべりの再活動 や新たな変状 ②災害等で施設 が破損 ③人的被害発生の懸念	状況と 対応策								
_			の目安に対するコメント									
将	来的	に溢水等に	葉によって埋まってい よって基礎地盤の侵食 カリートブロック劣化がる	等が生じないた	定期的に確認を行う	ため、対応の	の目安と	-TT!	監視」と	にた。		

2.3 詳細調査

2.3.1 詳細調査計画

擁壁(枠)工のうち、目視点検にて把握ができない部位や現象を調査する必要がある場合、詳細調査が必要とされることがあると考えられる。一例として、①コンクリート等の劣化状況、②擁壁(枠)工の背面または基礎地盤、③地下水位などが調査対象となると考えられる。擁壁工に対する詳細調査手法としては以下のようなものが考えられる。

表以-2.3.1 擁壁(枠)工に対する詳細調査手法

対象部位/ 現象	調査目的	手法	手法概要
本体 (コンクリ ート)	コンクリート擁壁 内部の空洞やひび 割れもしくは劣化 の把握	コア抜き調査	コアドリルなどでコンクリート擁壁の一部を採取し、 断面を確認する。必要に応じて得られたサンプルで力 学試験を行うこともできる(一軸圧縮試験など)。
	0万亿推	打音検査	ハンマー等で壁面をたたき、反響音によって、コンク リート内部の状況を推定する。
		地中レーダー 探査(コンクリ ート製の構造 物に適用)	電磁波を用いて内部構造の境界面からの反射波を計 測する。砂防堰堤を対象としてひび割れの幅や分布の 把握を試みた事例などがある。
背後•基礎 地盤	基礎地盤内部の空 洞等の把握	弾性波探査	カケヤなどを用いて地表面で人工的に弾性波を発生 させ、弾性波速度の異なる地層境界から戻ってきた屈 折波を分析することで、コンクリートや地盤の内部状 況を推定する。
	基礎地盤の状態、地下水位を把握する	ボーリング調査・コア観察・ 標準貫入試験	ボーリングマシーンによって、地盤からコアを採取 し、コア観察や標準貫入試験から地盤の密度や風化を 把握する。ボーリング孔で地下水位を計測することも ある。