# 4. 農道工事

- 4-1 アスファルト舗装工
  - (1) 上層路盤厚さの測定状況



#### 撮影方法

●スタッフの下端と水平面を明確に して粒度調整砕石(上層路盤)厚 さの出来形寸法が確認できるよう に撮影する。

#### 留意事項

- ■あて木では実測値がわかりにくいので、ピンポールを用いる。
- ■掘り出した路盤材があて木の下にもあるので、除去して整正する。

## 黒板記入内容

- ■工事名
  ■工種及び種別
- ■測 点
- ■作業内容
- ■設計寸法・実測寸法を記入する。

#### (2) 転圧状況



#### 留意事項

- □使用機械と転圧状況がわかりやすい。
- □前後の連続性が確認できる。

#### 撮影方法

●施工状況と使用機械がわかるとと もに、前後の連続性がわかるよう に撮影する。

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名を記入する。

## 4-1 アスファルト舗装工

(3) コア厚さの測定状況



## 留 意 事 項


- ■黒板にコアの上面に十字を切った略図を記入し4点の測定 箇所を表示する。
- ■あて木・ピンポールを用い、実測寸法の目盛がわかるよう にする。

#### 撮影方法

●コア厚さが確認できるとともに、 抜き取孔の位置が確認できるよ うに撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■測 点
- ■作業内容
- ■設計寸法・実測寸法
- ■コア上面の略図を記入する。

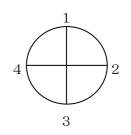

## (4) 平坦性試験状況 (プロフィルメータ)



## 撮影方法

●使用機械とともに、試験状況が わかるように周囲の状況を含め て撮影する。

#### 留意事項

- □3mプロフィルメータとは通常の歩行速度で牽引され1. 5m間隔で路面と定規の間隔を測定する。この特徴が周囲の状況と合わせて撮影されている。
- ■作業がわかるように黒板を入れる。

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■路線名・測点を記入する。

## (1) 穿孔状況



## 留意事項

- ■手前の余分なスペースが写っており、切羽を中心としたトンネル断面がわかるようなアングルとする。
- ■明暗差があり、切羽の状況がわかりにくい。


#### 撮影方法

●使用機械・施工状況はもちろんの こと、切羽の岩質・地質状況がわ かるように撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工事名
  ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名
- ■トンネルタイプを記入する。

## (2) 装薬状況

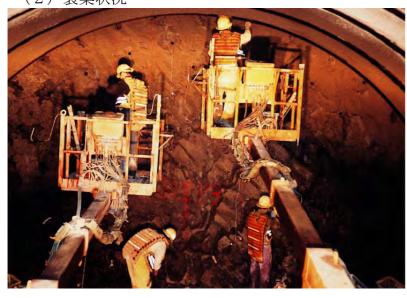

#### 撮影方法

- ●装薬状況がわかるように、必要な 場合、フラッシュや投光器を用い て撮影する。
- ●使用機械もわかるように撮影する。

## 留 意 事 項

- □装薬作業や使用機械が確認できる。
- □装薬作業に近接し、フラッシュ・投光器を用いて撮影している。
- □使用機械がわかるアングルで撮影している。
- ■黒板を入れて撮影する。

- ■工事名
  ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■トンネルタイプ
- ■装薬数を記入する。

(3) 鋼製支保工建込状況



留 意 事 項

- □使用機械と支保工の位置関係が確認できる。
- ■使用機械を用いた支保工建込の手順がわかりにくいので、 作業中のタイミングをとらえて作業内容がわかるように撮 影する。
- ■黒板を近くに置き、内容が分かるようにする。

#### 撮影方法

●作業に必要な作業員・機械の配置 とともに、作業状況がわかるよう に撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名
- ■トンネルタイプ
- ■支保工規格を記入する。

## (4) コンクリート吹付状況



#### 留 意 事 項

- ■吹付けられているコンクリートがわかりにくい。
- ■カメラアングルや照明を明るくするなどの工夫をして撮影 する
- ■使用機械が作業員に隠れて確認できない。

#### 撮 影 方 法

- ●使用機械とともに施工状況がわ かるように撮影する。
- ●施工前・施工後の状況がわかるように撮影する。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名
- ■コンクリート材料仕様を記入す る。

(5) ロックボルト穿孔状況



## 留意事項

- ■ドリル先端、穿孔部の状況が確認できない。
- ■手前の余分なスペースが写っているので、左奥に移動し、穿 孔部を中心とするアングルで撮影する。

## 撮影方法

●使用機械はもちろんのこと、施工 状況とトンネル側面の状況がわ かるように撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名
- ■トンネルタイプ
- ■ロックボルト仕様・規格を記入する。

(6) ロックボルト挿入状況



## 留意事項

- □ロックボルトの長さと挿入状況が確認できる。
- ■左奥に移動し、挿入部がさらにわかるように撮影する。
- ■撮影の支障となる画面上部の機械を移動する。

## 撮影方法

●使用材料と挿入作業がわかるように撮影する。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■トンネルタイプ
- ■ロックボルトの規格・長さ・本数 を記入する。

(7) 吹付厚さの測定状況



#### 留意事項

- □検測尺の目盛がカメラに向かうアングルが適切でわかりやすい。
- ■検測尺にあて木などをあて実測寸法が確認できるようにする。

## 撮影方法

- ●吹付厚さは、アーチ部・側壁部 で所定の厚さになっていること が確認できるように撮影する。
- ●検測尺が小さいので目盛が読めるように留意して撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■測 点
- ■作業内容
- ■設計寸法・実測寸法
- ■トンネル断面の略図を記入し、 測定位置を表示する。

# (8) 防水シート取付状況



#### 留意事項

- □作業員の手元の使用器具や取付作業状況が確認できる。
- ■作業内容を記入した黒板を入れて撮影する。

#### 撮影方法

- ●使用器具とシートの固定状況と ともに、作業状況がわかるように 撮影する。
- ●施工前・施工後の状況がわかるようにする。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用器具
- ■材料規格を記入する。

(9) 防水シート取付状況(完了後)



## 留 意 事 項

- □照明が適切で防水シートの取付・接着状況の全体がわかり やすい。
- ■作業内容を記入した黒板を入れて撮影する。

#### 撮影方法

●できるだけ防水シートの取付状況 の全体がわかるようなアングルで 撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■材料規格を記入する。

## (10) 型枠の据付状況



## 留 意 事 項

- ■近接して型枠の全体と構造がわかるように撮影する。
- ■逆光となっているので、撮影方向を変えるなどの工夫をする。
- ■反対側の断面型枠の方向から撮影すると構造がわかりやすい。

#### 撮影方法

●型枠(スライディングフォーム) の全体とともに、据付状況がわか るように撮影する。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名(スライディングフォーム)を記入する。

(11) 厚さの測定状況 (コンクリート打設前)



#### 留意事項

- □標尺の目盛がカメラに向かっているのでわかりやすい。
- ■実測寸法の目盛にあて木をあてる。



#### 留意事項

- ■配管状況が確認できない。
- ■逆光で打設状況が明確に撮影されていない。
- ■近接して、打設状況を中心としたアングルで撮影する。
- ■黒板を入れて撮影する。

## 撮影方法

●型枠を据付けた後に、シートと型 枠との巻立空間(厚さ)を測定す る状況がわかるように撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■測点
- ■作業内容
- ■設計寸法・実測寸法
- ■トンネル断面の略図を記入し、測 定位置を表示する。

## 撮影方法

- ●打設状況がわかりやすいように 撮影する。
- ●機械の配置、配管状況がわかる ように撮影する。

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■施工場所
- ■作業内容
- ■使用機械名を記入する。

(13) 厚さの測定状況 (コンクリート打設後)



#### 留意事項

- □目盛の正面から撮影しているのでわかりやすい。
- ■実測寸法の目盛にあて木がなく、また、黒板に記入している 実測寸法と目盛が合っていない。

## 撮影方法

●覆工小口(アーチ部、側壁部)で 所定厚になっていることが確認 できるように撮影する。

#### 黒板記入内容

- ■工事名
- ■工種及び種別
- ■測点
- ■作業内容
- ■設計寸法・実測寸法
- ■トンネルタイプ
- ■トンネル断面の略図を記入し、測 定位置を表示する。

## (14) 切羽観察状況



#### 留意事項

- □岩質の変化が確認できる。
- ■安全帯が反射しているので黒板を手前におき、立会者は安全帯が反射しない位置に移動する。

#### 撮影方法

●必要な場合、切羽岩質の領域区分のマーキングや照明を行い、岩質・地質の状態が明白にわかるように撮影する。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■測点
- ■作業内容
- ■トンネルタイプ
- ■トンネル切羽の略図を記入し、岩質の領域区分を表示する。

(15) 内空変位測定状況



#### 留意事項

- □内空変位計 (コンバージェンスメジャー) は2点間の微少な (0.1mm) 相対変位を測定するものである。日常の施工管理のための実施する。
- □マーキングがあるため測定位置が特定できる。

## 撮影方法

- ●測定に使用した機器が確認できるように撮影する。
- ●測定状況がわかるように撮影す る
- ●マーキングして測定位置がわか るようにする。

#### 黒板記入内容

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■測定位置
- ■作業内容
- ■測定値(許容値・実測値)
- ■トンネル断面の略図を記入し、 測定位置を表示する。

## (16) ガス検知状況



#### 留意事項

- □機器と測定状況がわかりやすい。
- ■作業員の手元をアップで撮影し、測定値がわかるようにする。

#### 撮影方法

●使用機器とともに、測定状況がわ かるように撮影する。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■測定位置
- ■作業内容
- ■使用機器名
- ■測定結果を記入する。

(17) ロックボルト引抜試験状況



#### 留意事項

■ジャッキを操作しているタイミングで撮影すると、試験状況がわかりやすい。

△ジャッキ圧のメーター確認ができるように、近接撮影もする。

## 撮 影 方 法

●使用機器はもちろんのこと、試験 状況と試験結果が確認できるよ うなアングルで撮影する。

- ■工 事 名
- ■工種及び種別
- ■試験位置
- ■試験名
- ■試験方法
- ■使用機器名
- ■設計値・実測値を記入する。