




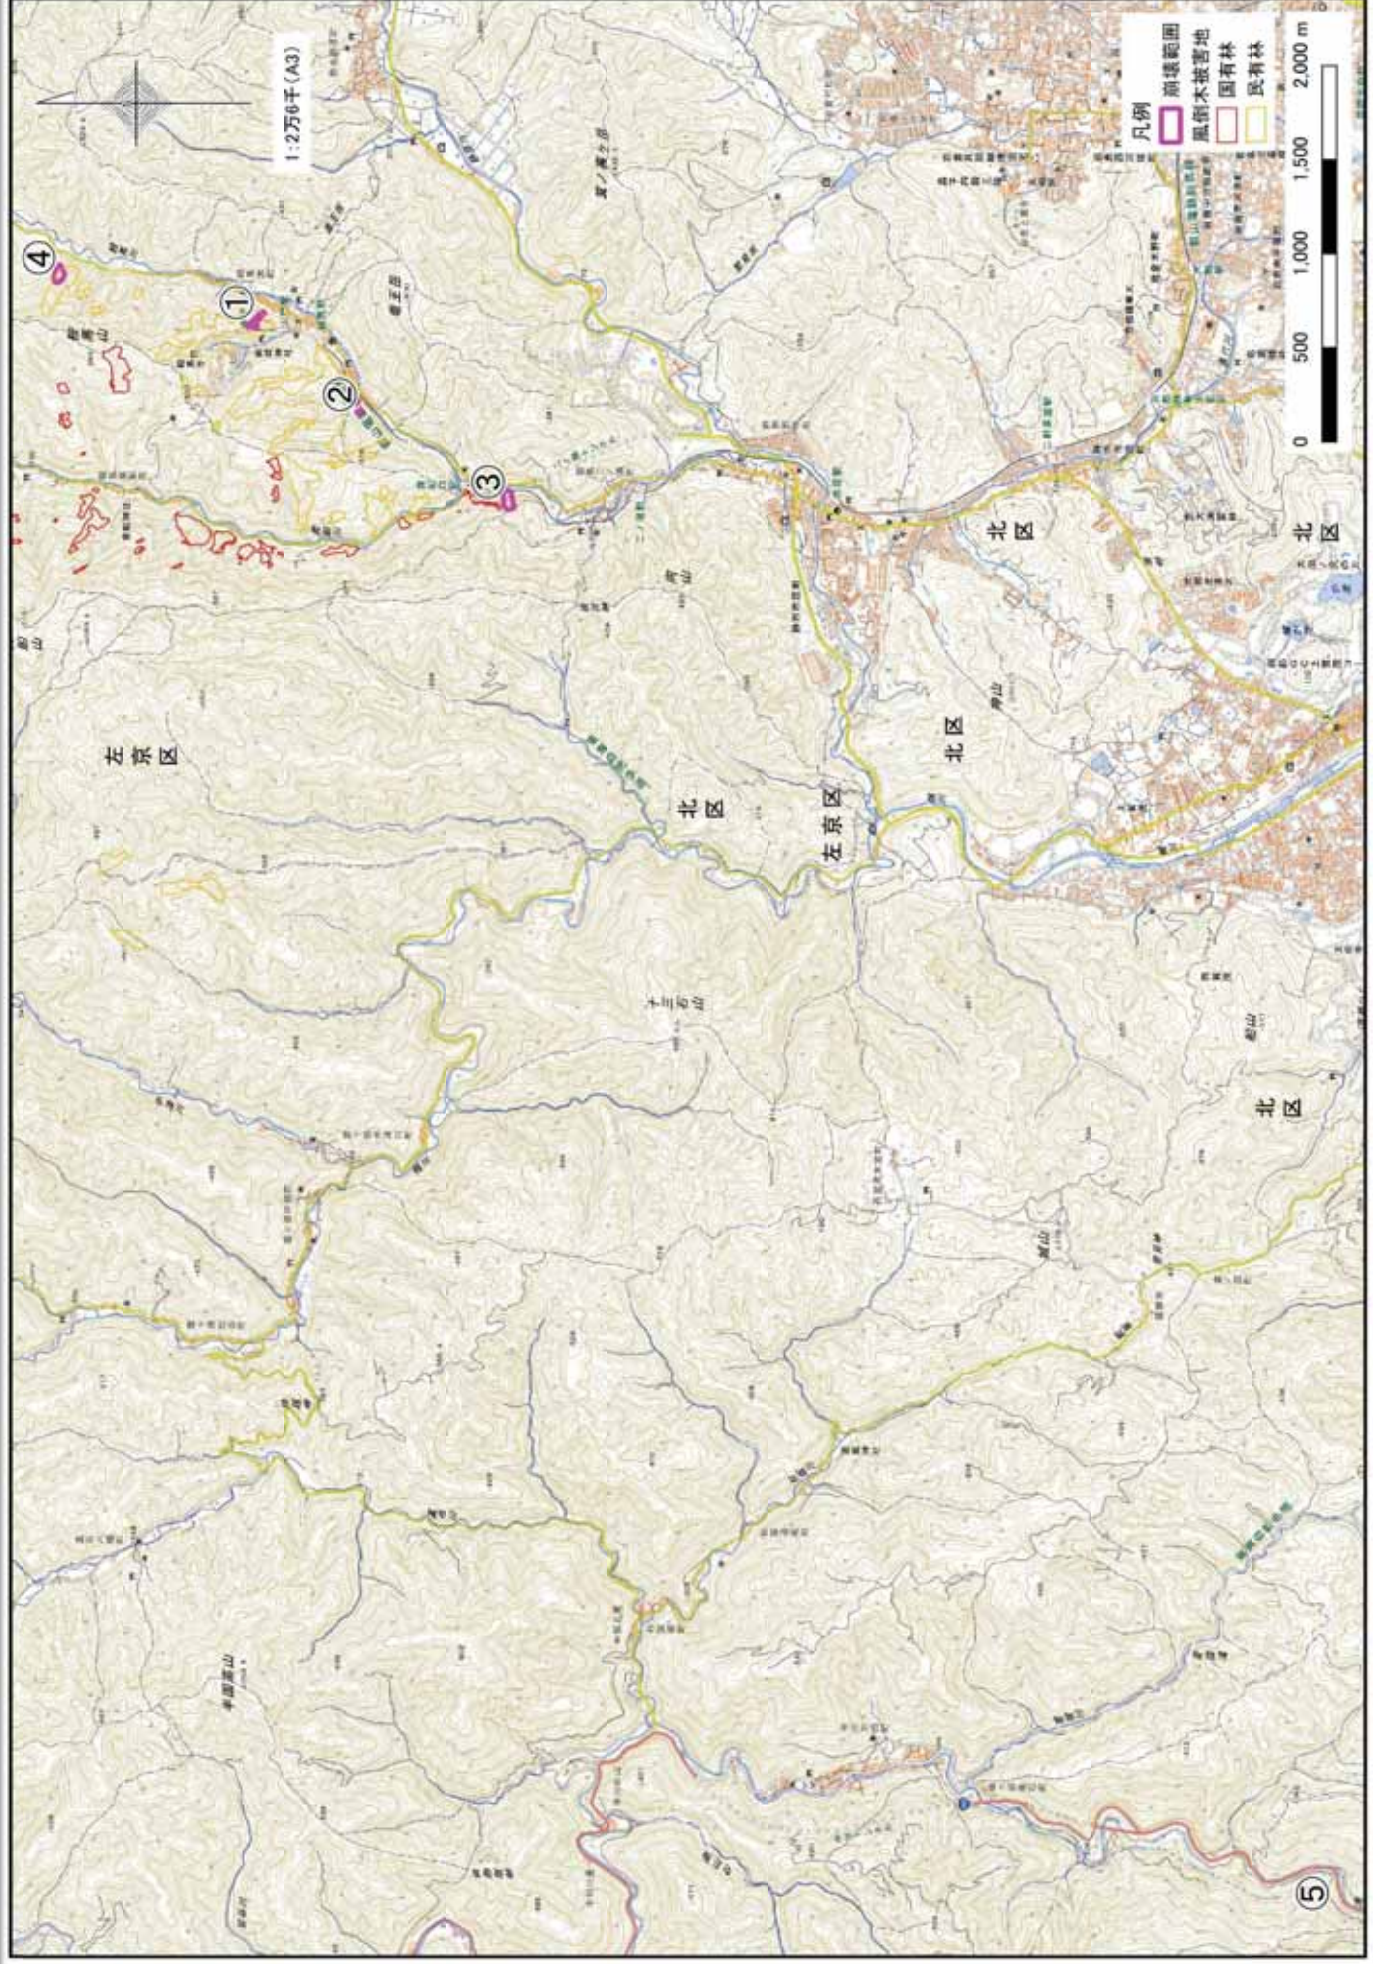


「風倒木被害地」範囲は、京都府提供資料より被害範囲をトレースし崩壊範囲等と重ねて表示した。また背景地図には国土地理院の標準地図を示した。

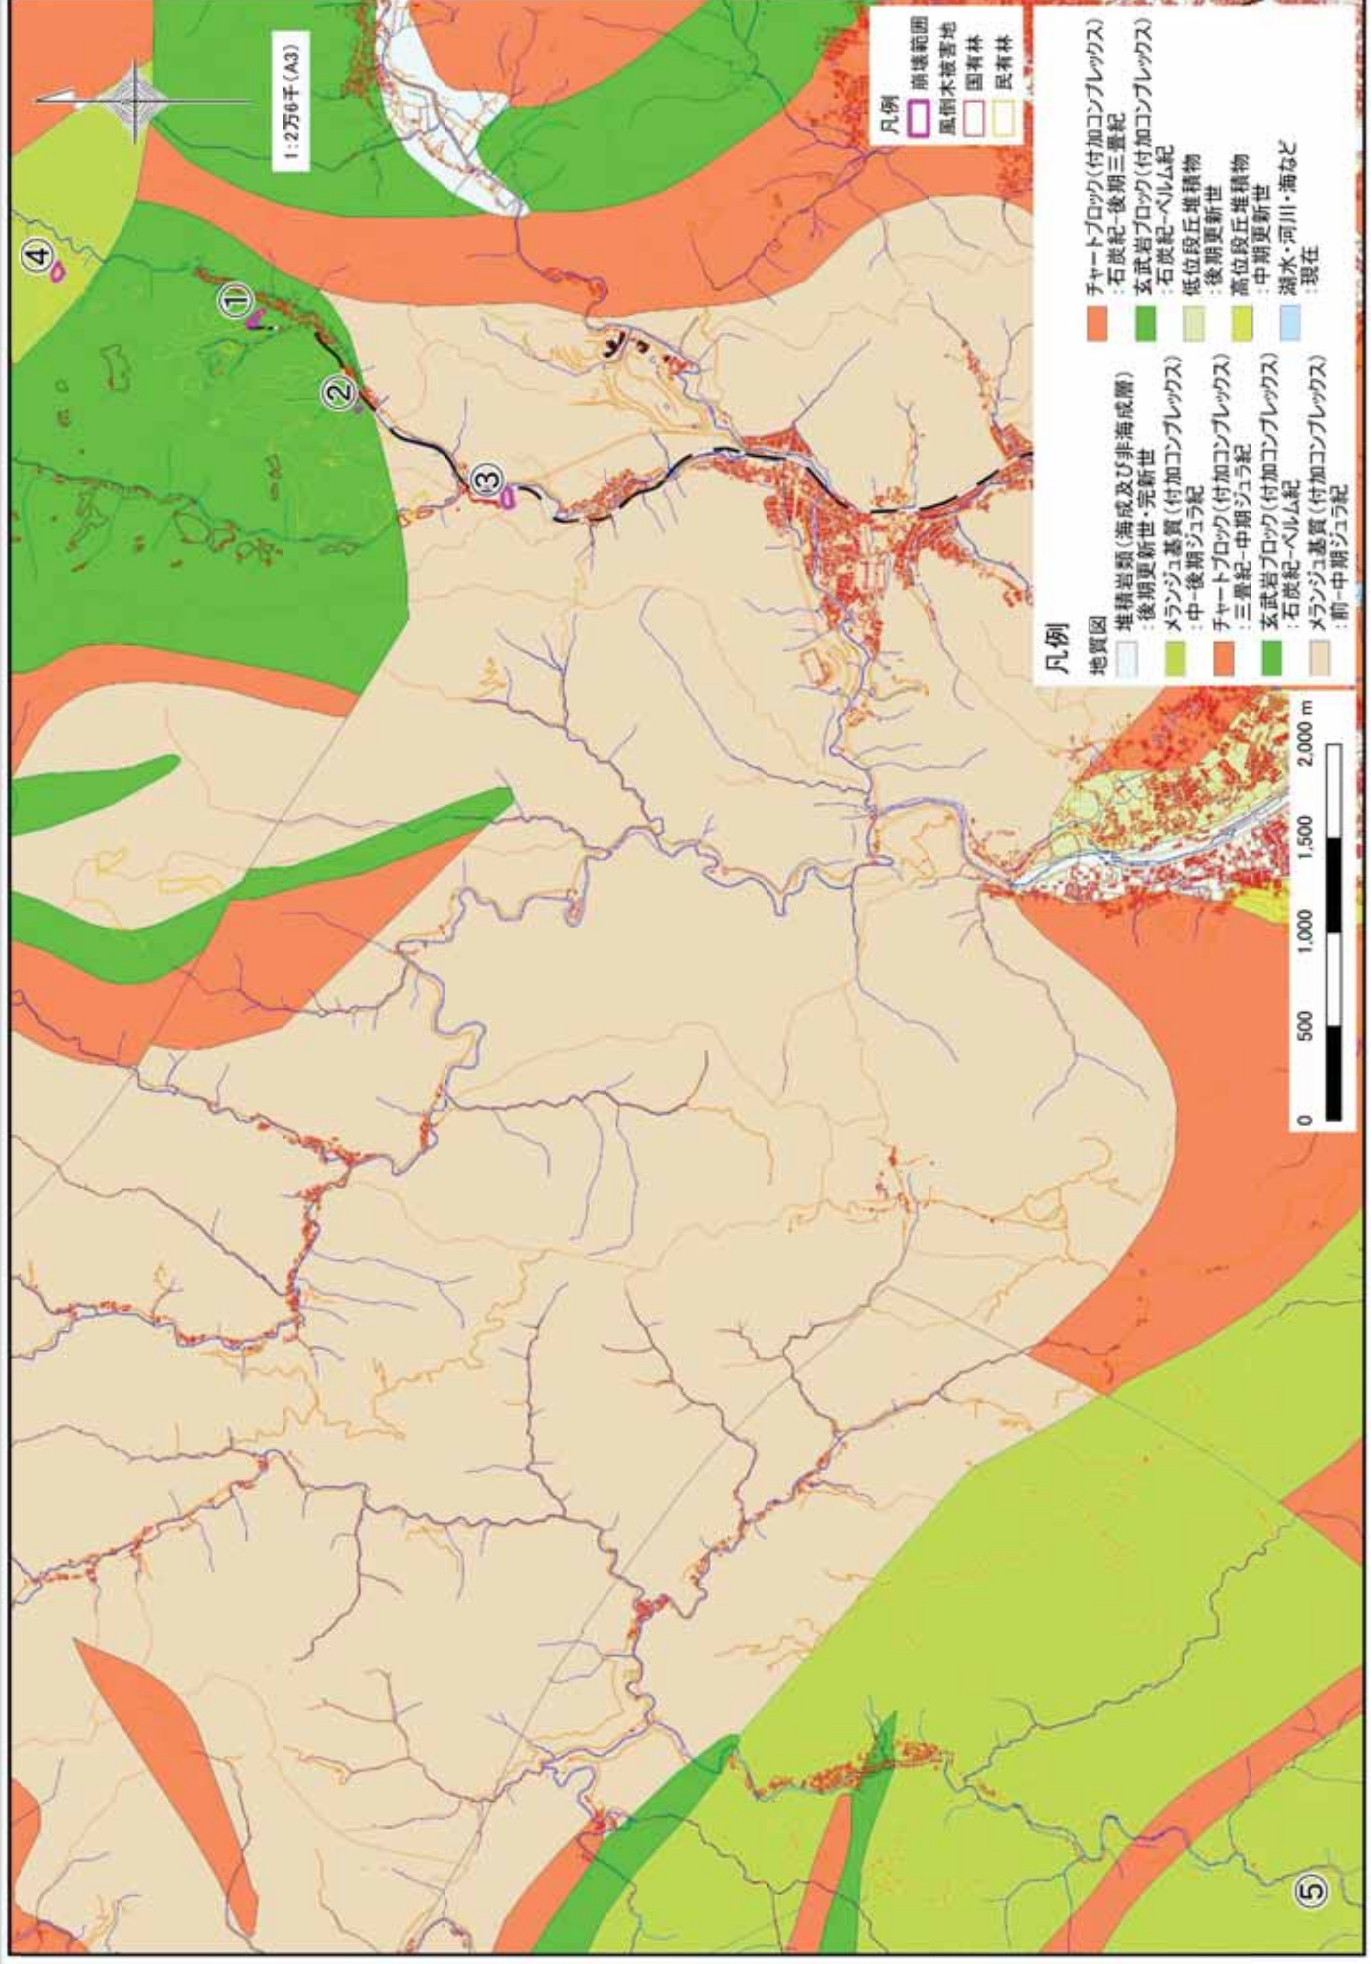

「風倒木被害地」範囲は、京都府提供資料より被害範囲をトレースし崩壊範囲等と重ねて表示した。また地質図はシームレス地質図(1/20万)を示した。

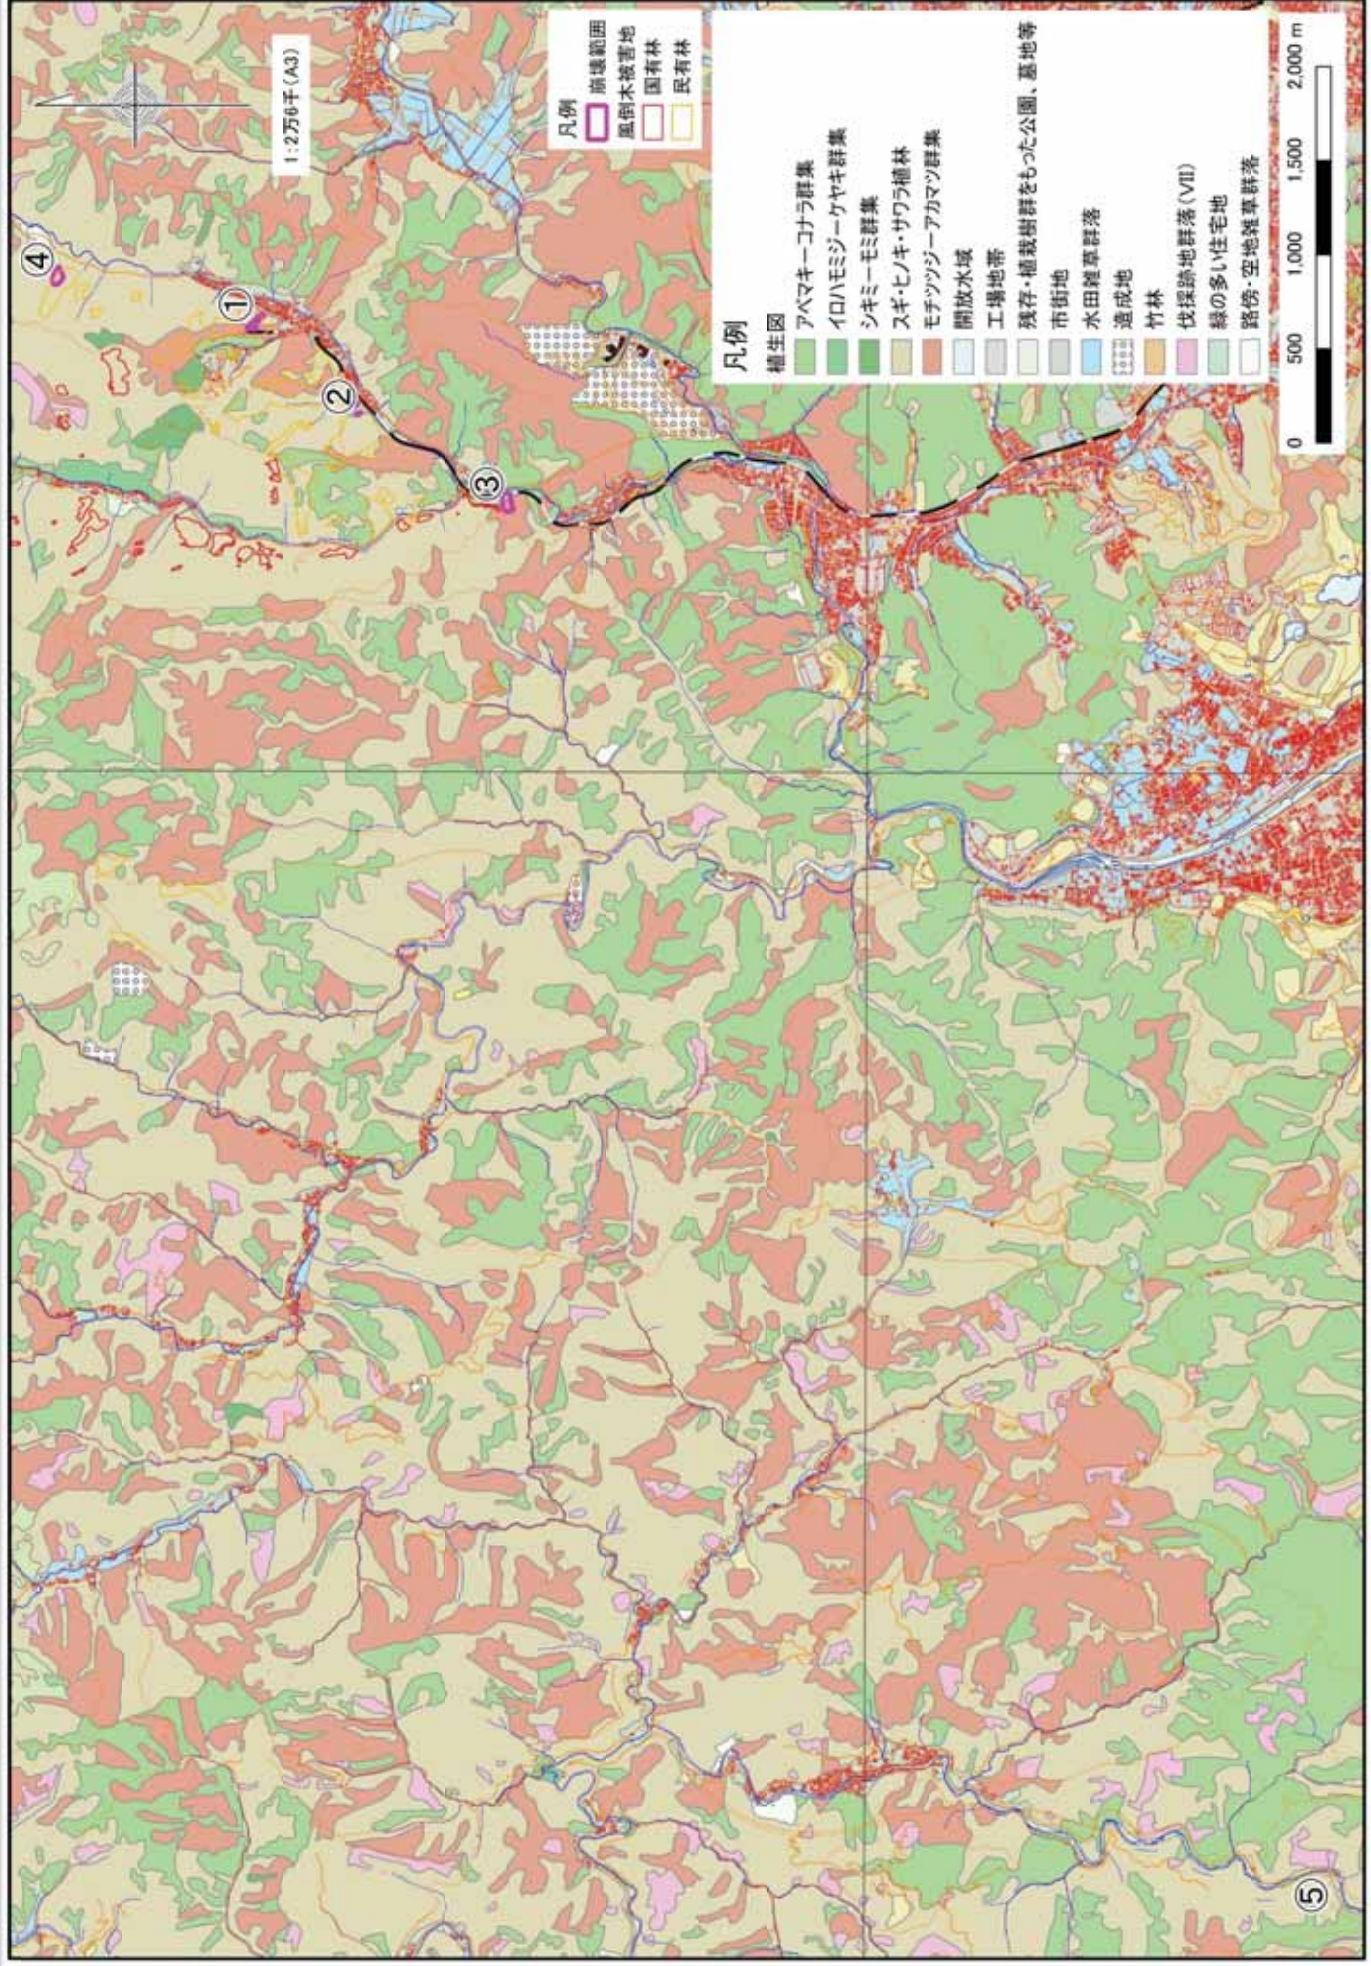

「風倒木被害地」範囲は、京都府提供資料より被害範囲等をトレースし崩壊範囲等と重ねて表示した。また植生図は環境省の植生調査（1/2万5千）を示した。

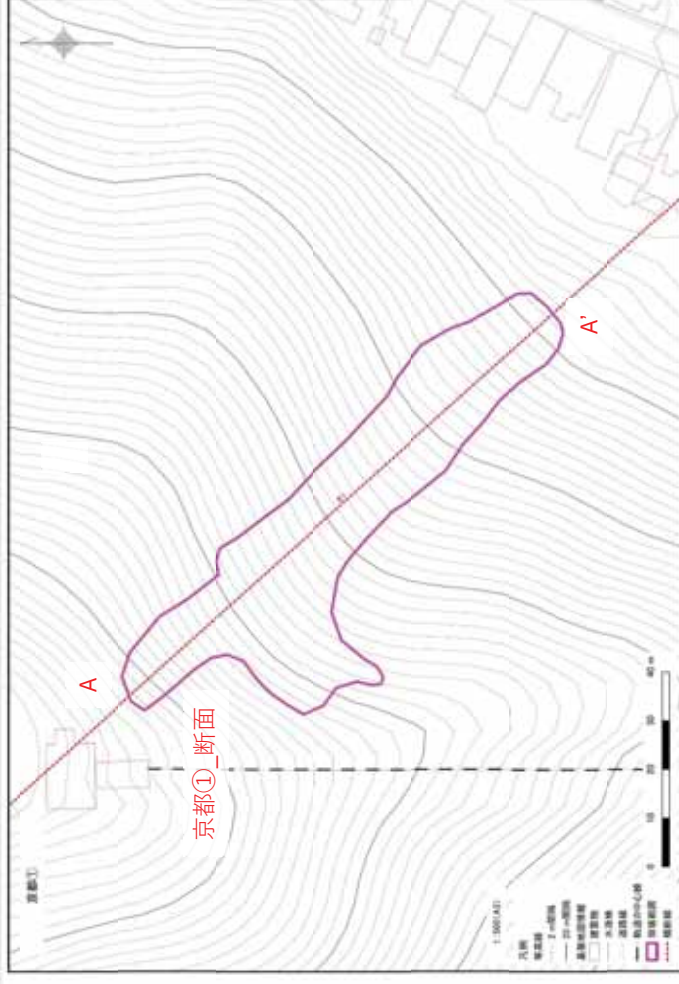

基礎情報

地質：


玄武岩ブロック（付加コンプレックス）

植生：

崩壊地上部はアカマツ林，下部はスギ・ヒノキ等植林

斜面勾配：36°（発生区間の見通し角）

斜面形状：凹形

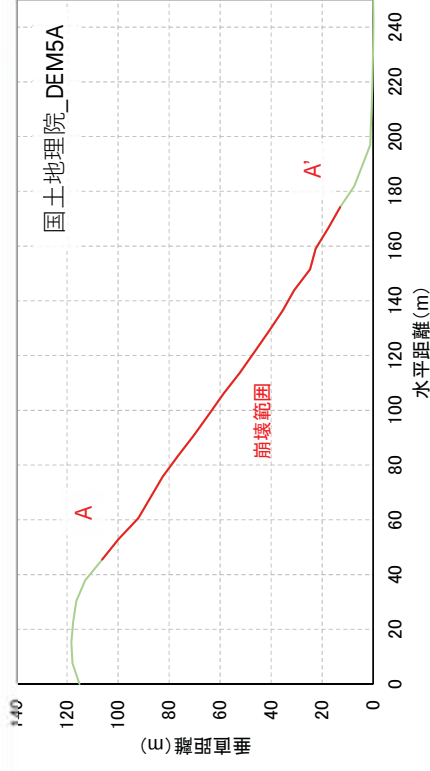


崩壊地諸元

崩壊斜面長：130 m

崩壊幅：19 m ～ 33 m



地質は20万分の1シームレス地質図，植生は環境省第6・7回植生調査より引用
等高線・断面図は国土地理院DEM5Aデータより作成，写真は国土防災技術（株）が撮影した

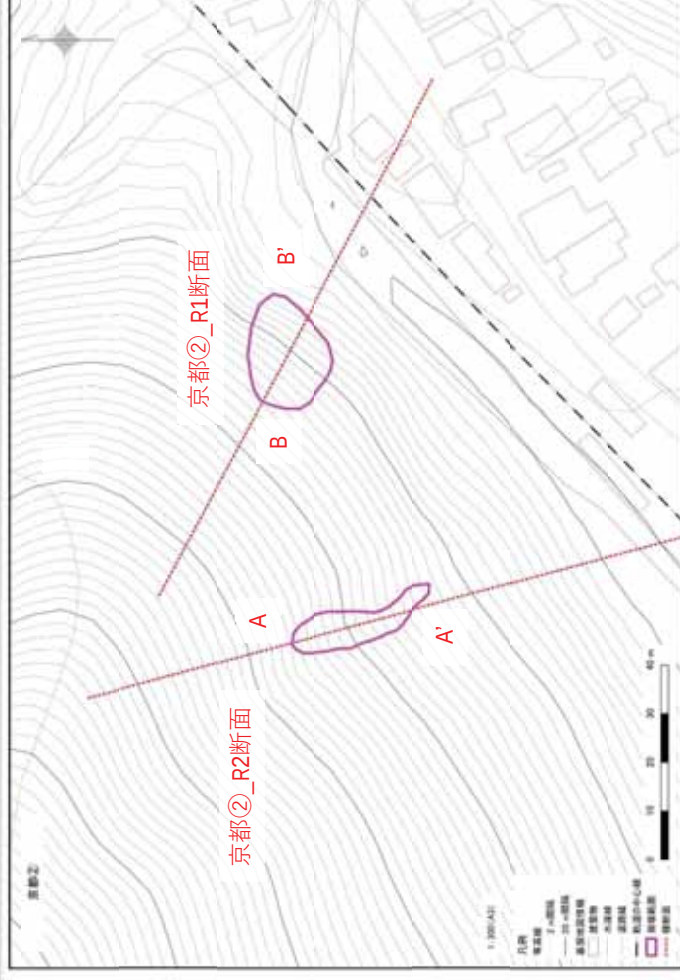

基礎情報

地質：

玄武岩ブロック (付加コンプレックス)

植生：アベマキ・コナラ林，

一部にスギ・ヒノキ等植林を含む



斜面勾配：R2崩壊：42°， R1崩壊：43° (発生区間の見通し角)

斜面形状：R2崩壊：凹形， R1崩壊：平衡


崩壊地諸元

崩壊斜面長：R2崩壊：30 m， R1崩壊：20 m

崩壊幅：R2崩壊：8 m， R1崩壊：20 m

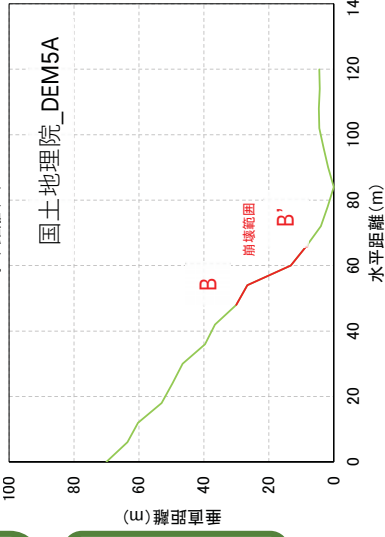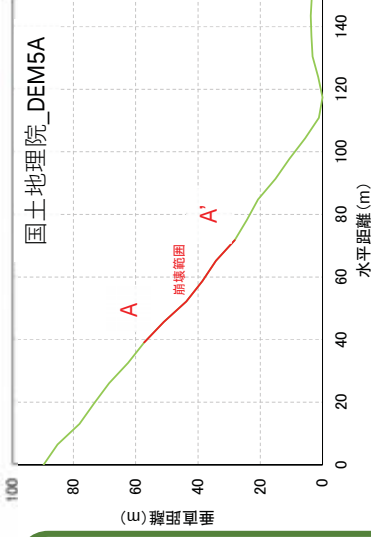

地質は20万分の1シームレス地質図，植生は環境省第6・7回植生調査より引用
等高線・断面図は国土地理院DEM5Aデータより作成，写真は国土防災技術（株）が撮影した

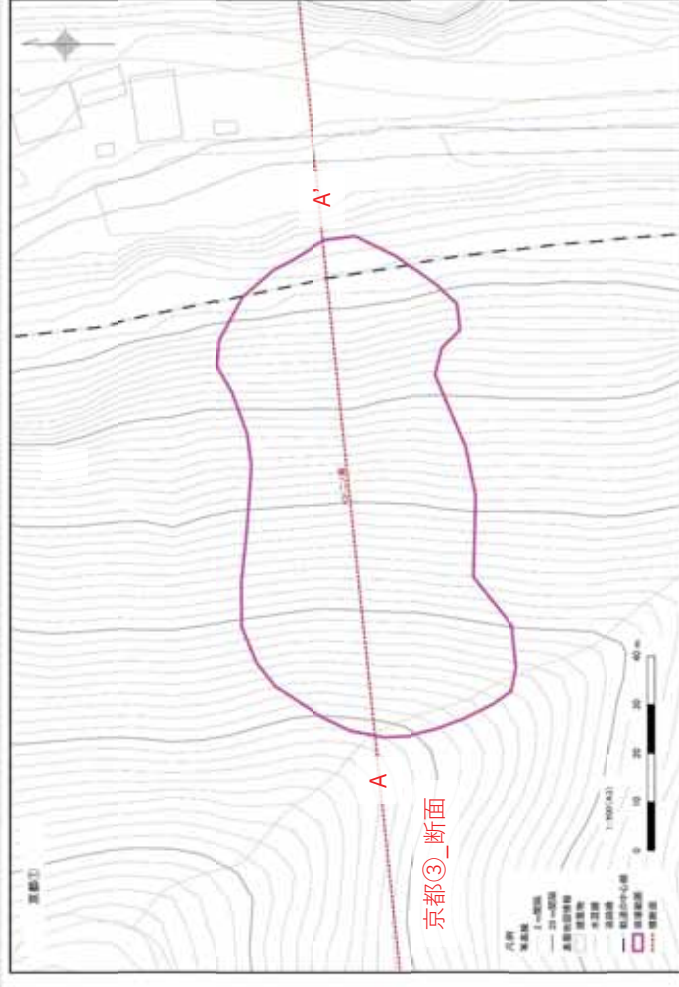

基礎情報

地質：

メラングジュ基質（付加コンプレックス）

植生：

崩壊地上部はアカマツ林，下部はアベマキ-コナラ林


斜面勾配：42°（発生区間の見通し角）

斜面形状：平衡，部分的に凹形あり


崩壊地諸元

崩壊斜面長：103 m

崩壊幅：40 m ~ 52 m

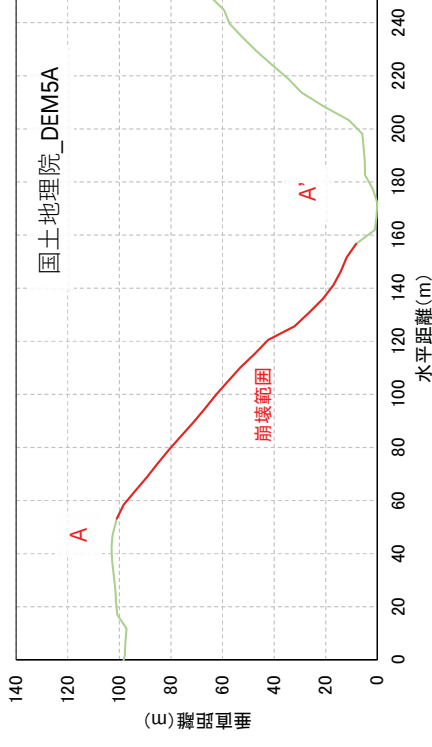

地質は20万分の1シームレス地質図，植生は環境省第6・7回植生調査より引用
等高線・断面図は国土地理院DEM5Aデータより作成，写真は国土防災技術（株）が撮影した

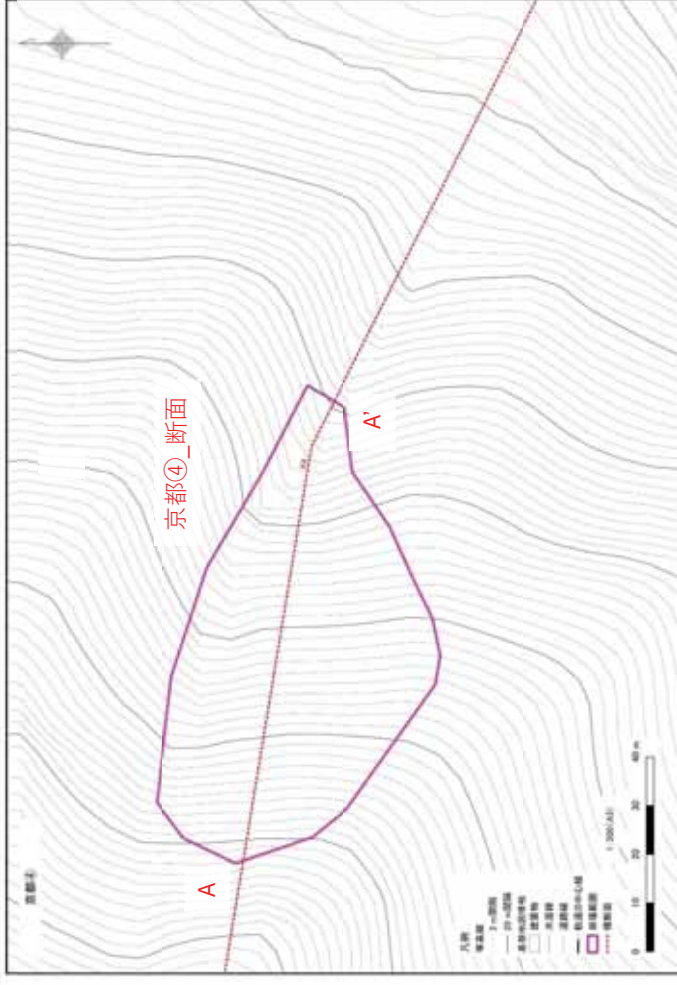

基礎情報

地質：

メラングジュ基質（付加コンプレックス）

植生：

スギ・ヒノキ等植林


斜面勾配：41°（発生区間の見通し角）

斜面形状：平衡，沢筋は凹形


崩壊地諸元

崩壊斜面長：99 m

崩壊幅：36 m ～ 55 m

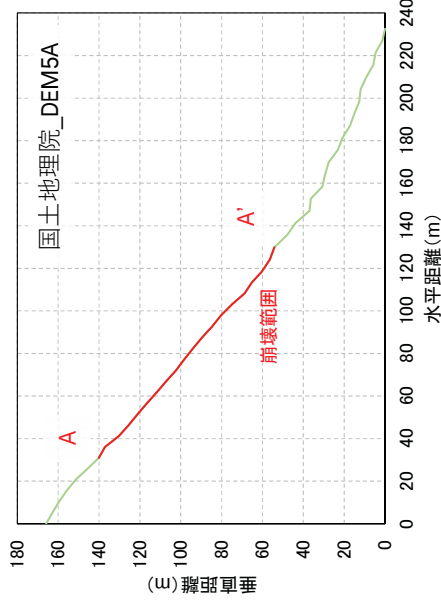

地質は20万分の1シームレス地質図，植生は環境省第6・7回植生調査より引用
等高線・断面図は国土地理院DEM5Aデータより作成，写真は国土防災技術（株）が撮影した

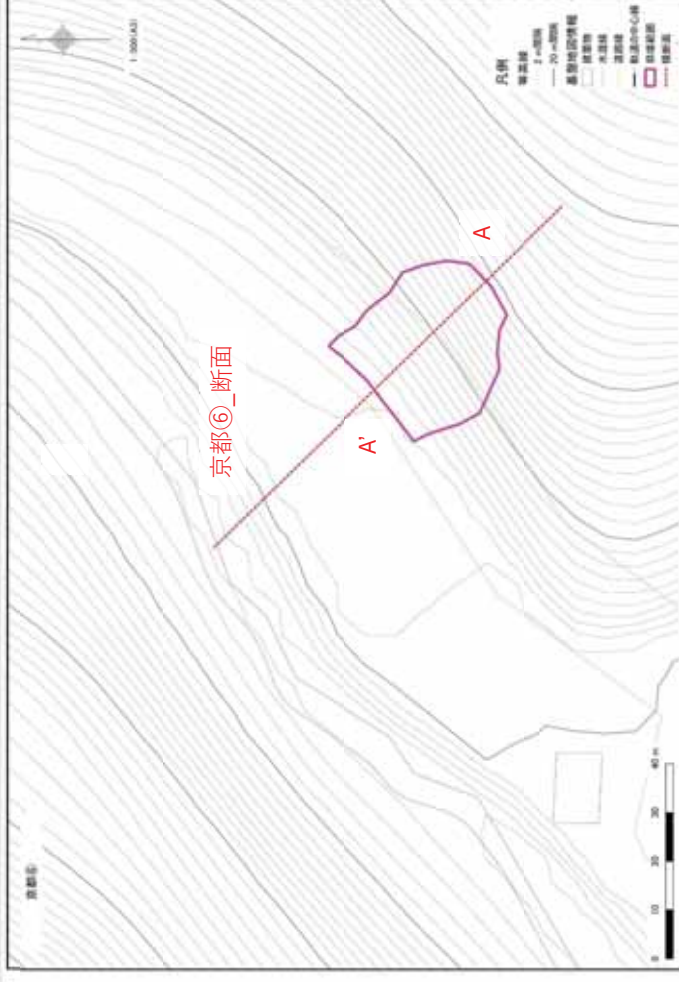

基礎情報

地質：


チャートブロック（付加コンプレックス）

植生：

スギ・ヒノキ等植林

斜面勾配：46°（発生区間の見通し角）

斜面形状：平衡

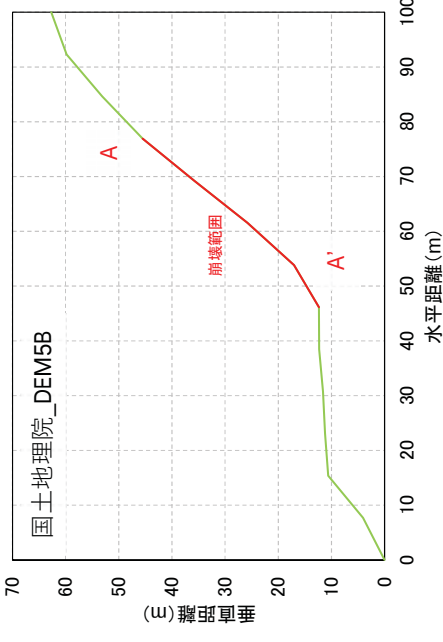

崩壊地諸元

崩壊斜面長：32 m

崩壊幅：20 m ～ 30 m



崩壊地正面より



崩壊地南側より

地質は20万分の1シームレス地質図，植生は環境省第6・7回植生調査より引用
等高線・断面図は国土地理院DEM5Bデータより作成，写真は国土防災技術（株）が撮影した

風倒木被害位置図 (高槻市出灰地区)



■背景図：Sentinel-2
■観測日時：2019/05/11
(H30年台風21号後)

±




風倒木被害位置図 (高槻市出灰地区)



■背景図：Sentinel-2
■観測日時：2020/08/06
(令和2年7月豪雨後)


±



風倒木被害位置図 (高槻市川久保地区)



■背景図：Sentinel-2
■観測日時：2019/05/11
(H30年台風21号後)

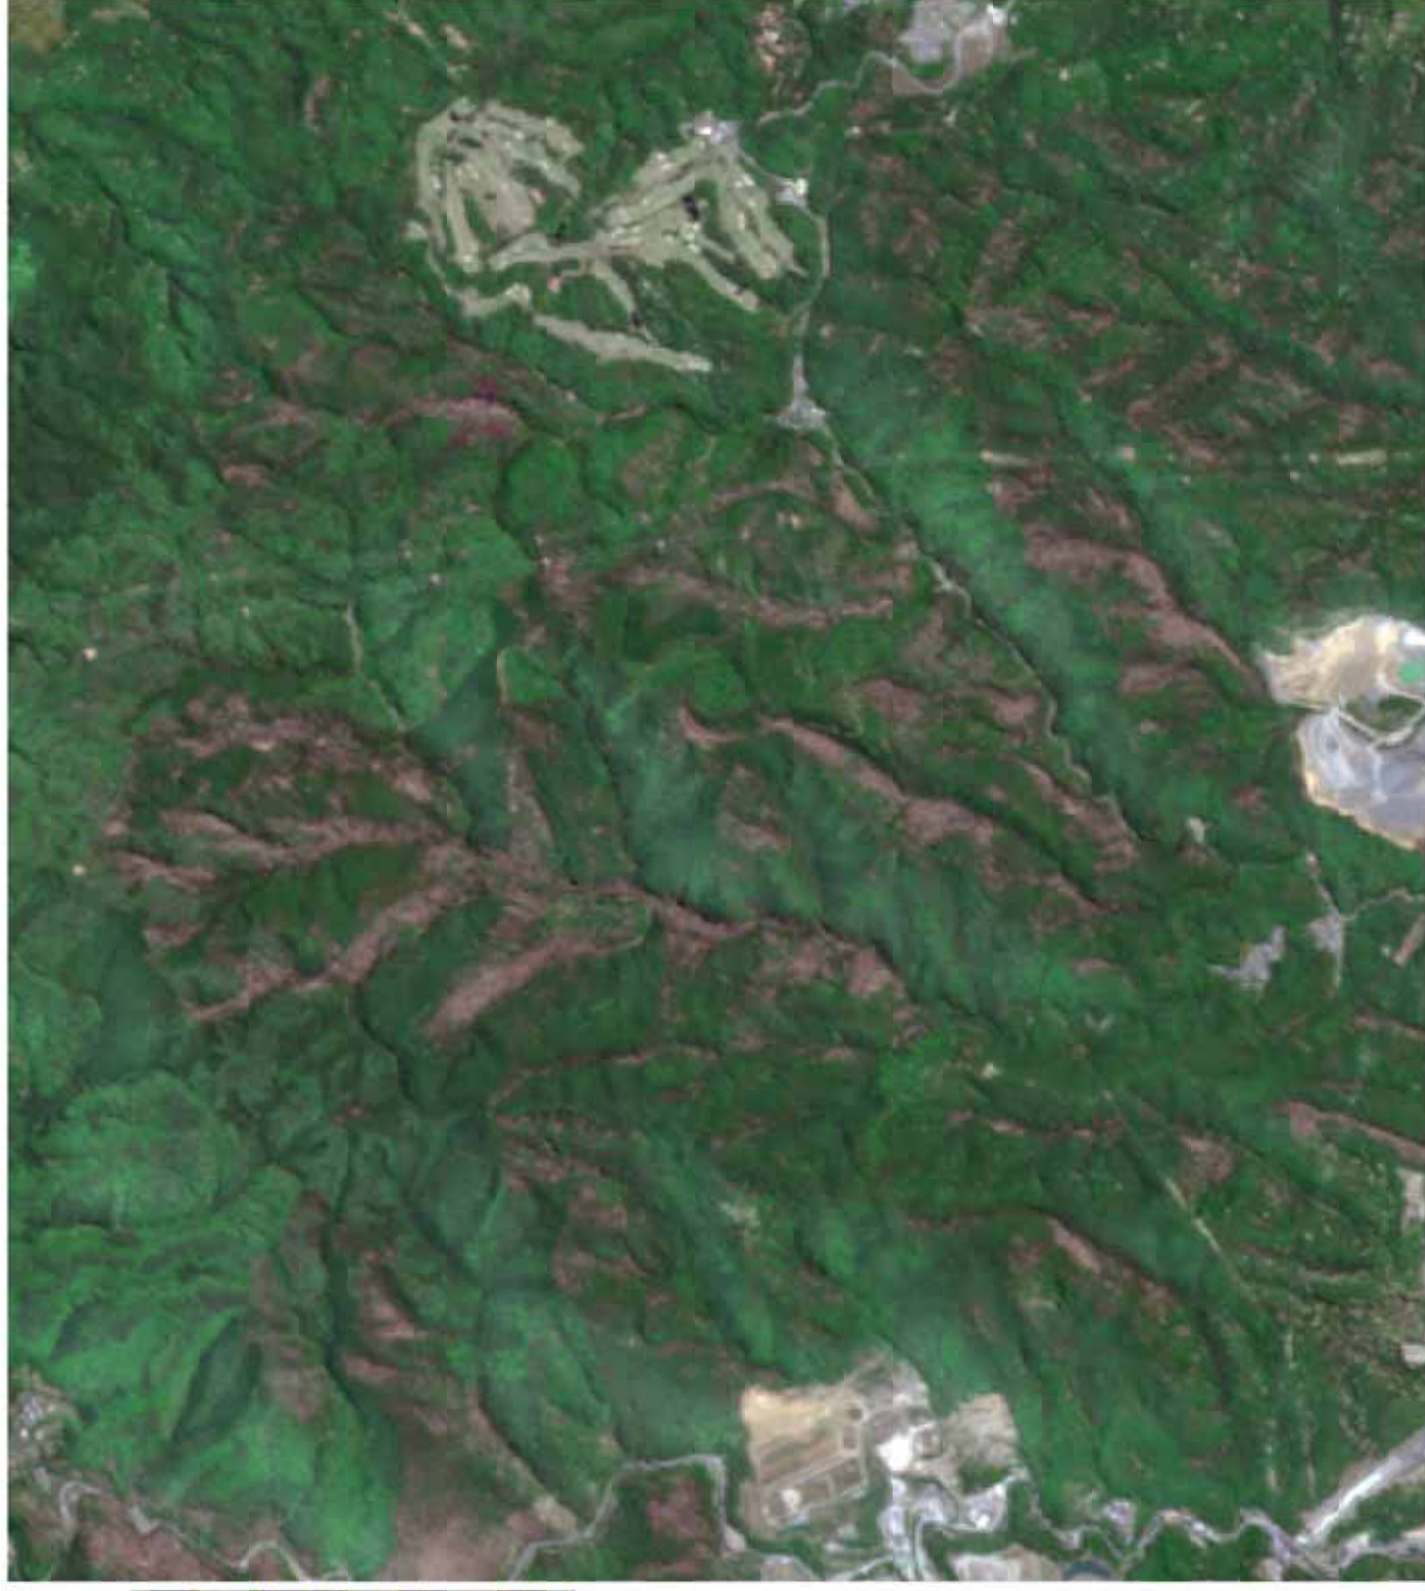

土



風倒木被害位置図 (高槻市川久保地区)




■背景図：Sentinel-2
■観測日時：2020/08/06
(令和2年7月豪雨後)



±




風倒木被害位置図 (京都市左京区鞍馬地区)

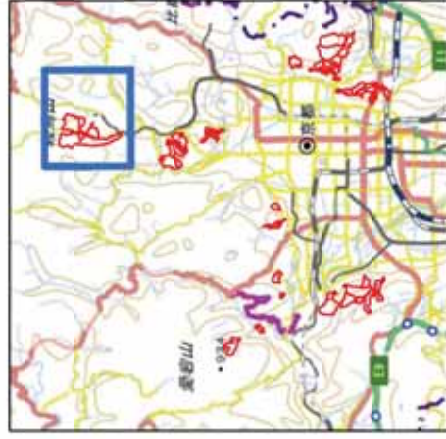


■背景図：Sentinel-2
 ■観測日時：2019/05/11
 (H30年台風21号後)

±

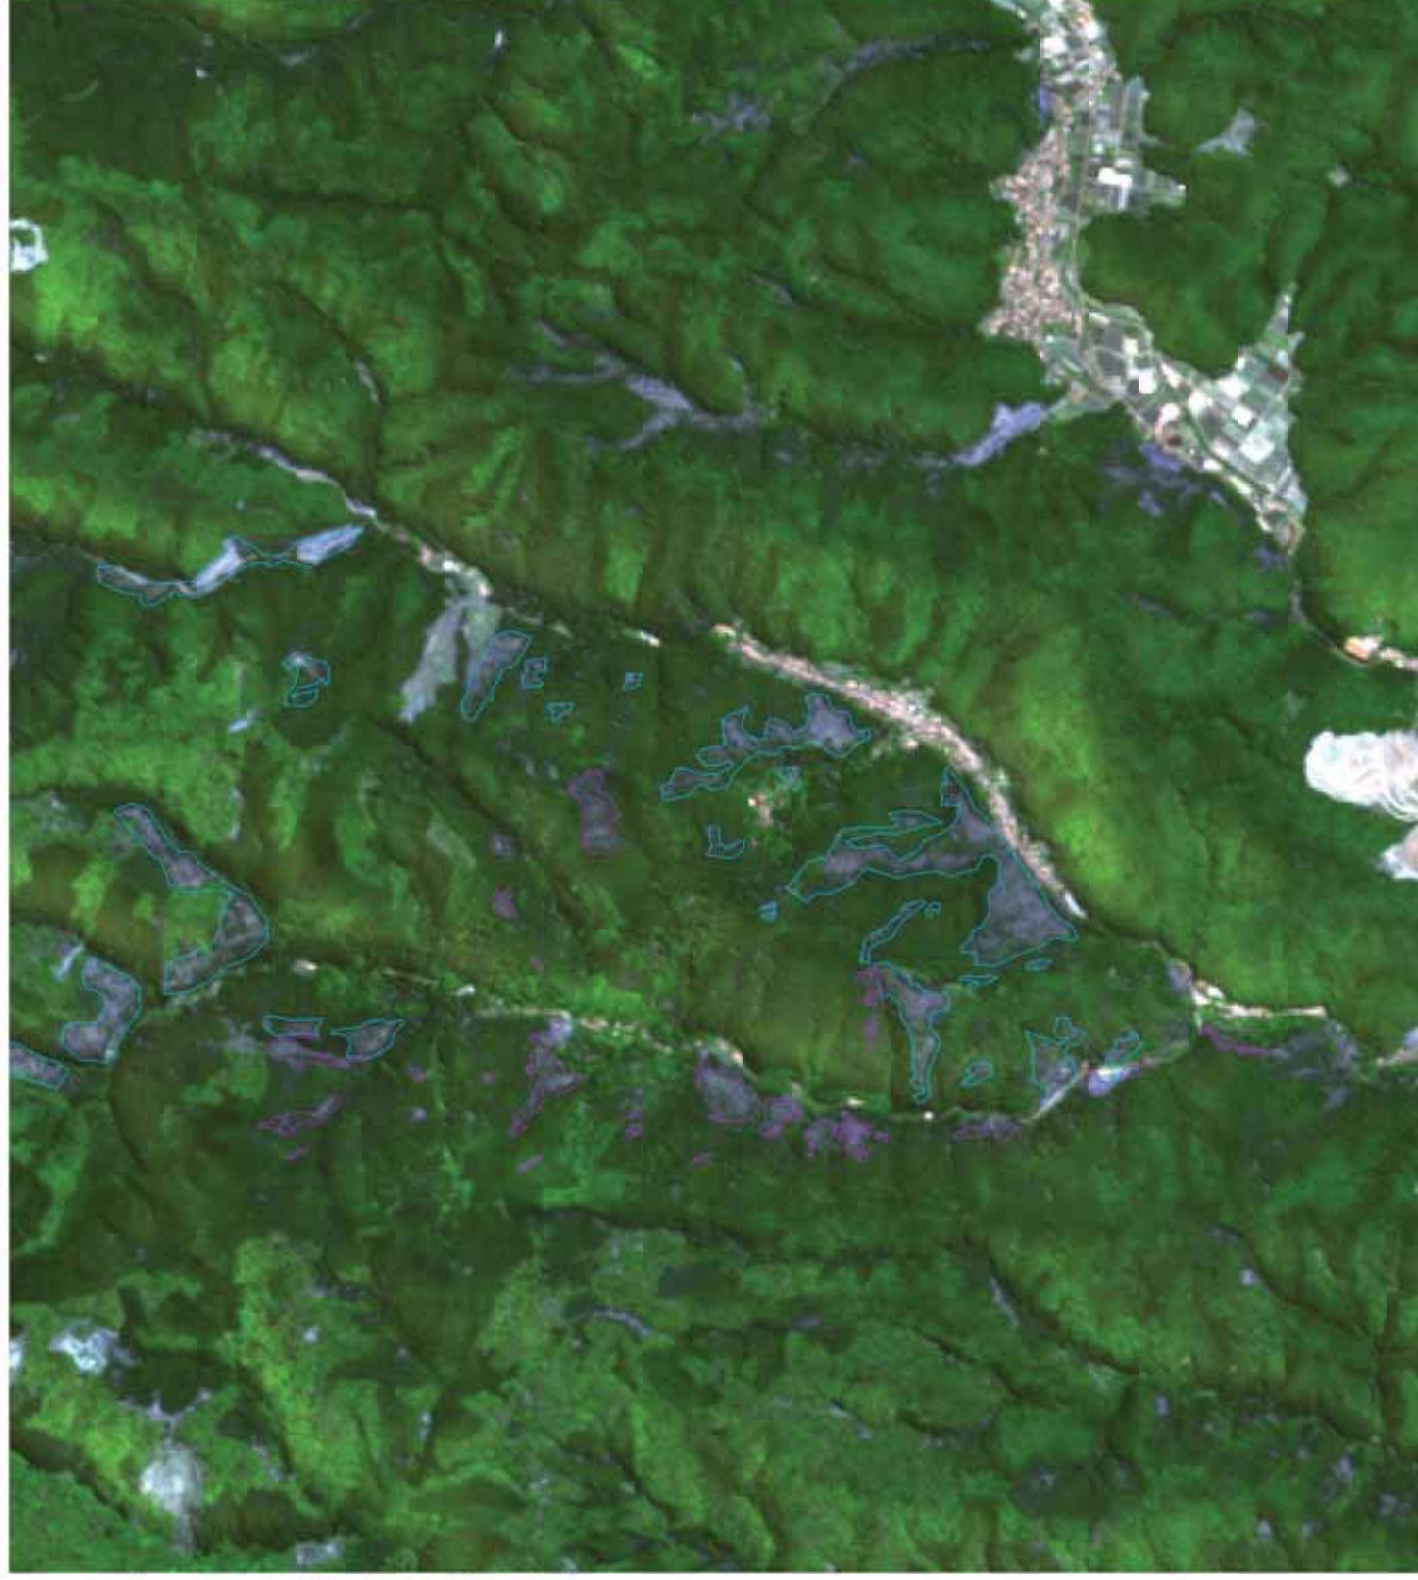

風倒木被害位置図 (京都市左京区鞍馬地区)

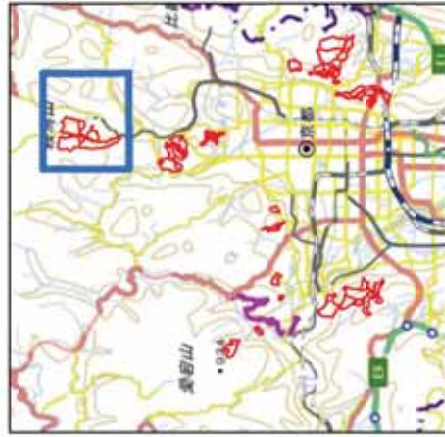

■背景図：Sentinel-2
 ■観測日時：2020/08/06
 (令和2年7月豪雨後)



±

●	崩壊No.
■	崩壊範囲
■	風倒被害地
■	風倒被害地
■	国有林
■	民有林

