農業水利施設の機能保全に関する 調査計画の参考資料 (案)

[開水路編] ポケット版 (柵渠・矢板型水路編)

平成30年3月

【ポケット版作成に当たっての基本方針】

- ◇適用範囲は機能診断調査における「現地踏査」、「現地調査」とし、現場での作業に関する事項に特化した内容とする。
- ◇ストックマネジメントを初めて担当する人にもわかりやすい構成と内容とする。
- ◇写真やイラストなど視覚面での見やすさと現場での使いやすさを考慮する。
- ◇基本事項のみではなく、現場での実務を実現するための情報として「現場での留意 点」、「現場での一工夫」、「取りまとめ事例」、「調査に役立つ参考資料」等を【ポイント!】として示す。

ポケット版の基本構成

■項目

・記載する項目を大きく記載

【概要などのコメント】

・項目に関する概要等を箇条書きで簡潔に記載

【写真、イメージ図など】

・説明用の写真やイメージ図等を示す

【ポイントや参考】


- ・現場での留意点
- 現場での工夫
- ・取りまとめ事例
- ・調査に役立つ参考資料(調査機器・変状写真など)

開水路編(ポケット版) 目次

1.	事前調	査	1
1.	1 既存	译資料収集	3
1.	2 事前	丁調査票(問診票)	4
1.	3 <i>その</i>)他の聴き取り事項	5
1.	4 現地	也踏査準備	5
2.	現地踏	査	7
2.	1 現地	的	9
2.	2 写真	基影	12
2.	3 位置	置出し(ナンバリング)	13
2.	4 変状	その確認	14
2.	5 特記	3事項	15
2.	6 現地	b調査箇所(定点選定)	16
2.	7 詳細	田調査箇所	21
3.	現地調	査(近接目視と計測)	22
3.		b調査の体制	
3.	2 現地	b調査のポイント	30
	3. 2. 1	柵渠・コンクリート矢板水路	30
	3. 2. 2	事前準備作業	31
	3. 2. 3	チョーキング及び写真撮影	
3.	3 変状	代項目	34
	3. 3. 1	鋼矢板の腐食	34
	3. 3. 2	コンクリート部材の劣化	34
	3. 3. 3	側壁天端の沈下・ズレ	35
	3. 3. 4	側壁の変状	36
	3. 3. 5	水路底面の洗掘等	36
	3. 3. 6	地盤変形	37
	3. 3. 7	附帯構造物	38

1. 事前調査


・ 事前調査は、下図のフローを参考に実施する。

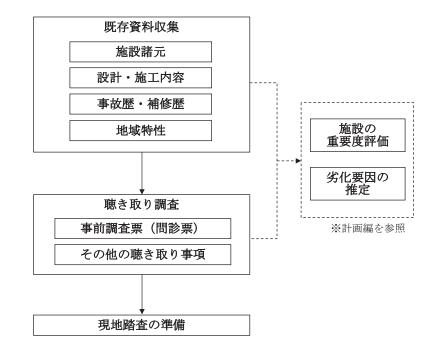

- ・ 事前調査の目的は、
 - ① 【施設の概要・問題点】を把握すること。
 - ②【劣化要因の可能性の判定・評価】を行うこと。

事前調査の目的

- ①施設の概要・問題点の把握
- ②劣化要因の可能性の判定・評価
- ・事前調査(問診)結果に基づき事前調査票(問診票)を 作成する。
- ・事前調査票(問診票)は、現地踏査のための基礎資料。

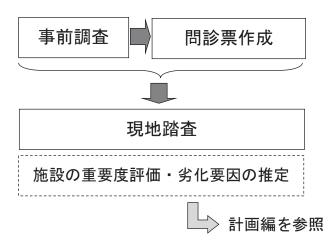

1.1 既存資料収集

- 下表の資料を収集することが望ましい。
- ・施設の基本情報や補修等履歴、既往の機能診断結果等は 農業水利ストック情報データベース(DB)も活用する。

	情報	の種類	参考資料			
	市 *** /		工事誌・事業誌			
	事業(の目的・経緯	事業情報(DB を確認)			
长			設計書・出来高図面			
施設諸			施工内容			
諸	t∕⊏≡	小早の抓住	施設管理台帳			
元	0.000	役量の把握	土地改良区管内図			
			土地改良区パンフレット			
			施設基本情報(DB を確認)			
			土地改良施設維持管理適正化事業記録			
	体記の	補修履歴	期間水利施設管理事業記録			
	ルでは文グノ	們珍假匠	災害復旧事業記録			
			補修等履歴情報(DB を確認)			
			総代会議事録			
	施設の	日常管理	日常点検票			
			維持管理情報 (DB を確認)			
	施型の機	能診断結果	既往の機能診断報告書			
	ルピロ又マンバス		機能診断情報 (DB を確認)			
		取水量• 诵水量	頭首工操作規則			
	供用状況	以小里 近小里	水利使用規則			
	וארחאלוו	水質	既往調査結果			
そ		土砂混入状況	既往調査結果			
の	供用環境	地質条件	地質図・航空写真			
他	片用垛块	周辺利用	古地図・古い航空写真			
		塩害の可能性	地形図			
	地域特性	凍害の可能性	地形図			
		ASR の可能性	地形図と施工記録			

1.2 事前調査票(問診票)

・施設管理者に対する聴き取り調査を実施し、事前調査票 (問診票)を作成する。

該当する番号にO印をつける

整理	里番号	181	2001		調査年月日	平成 22 年	12月24日				
	区名		也区		記 入 者	○○コンサ	ルタンツ㈱				
	設 名	Κţ	全線				11				
	項目			有無、内?	容		異常箇所 測点 No. 5、				
構	構造	物	② 鉄筋の露出箇所がある(鉄筋 ③明らかな構造物の傾斜、変形 ④コンクリートの欠損、剥落が ⑤目視で簡単に見分けられるひ	①崩壊規模が大きく、水路機能の低下が著しい箇所がある ②鉄筋の露出箇所がある(鉄筋コンクリート開水路、柵きよ、矢板等) ③明らかな構造物の傾斜、変形、沈下、蛇行が見られる ④コンクリートの欠損、剥落が見られる ⑥目視で簡単に見分けられるひび割れや変色、摩耗などがある ⑥との他の異常が見られる(摩耗、粗骨材露出) 特記】							
造上の変状	目地	部	1. 異常有り ①目地部の欠損、開き、ずれ、 ②目地部のずれ、段差がみられ ③その他の異常が見られる(2. 異常無し 【特記】				1				
	周辺地	盤	1. 異常有り ①地すべり、地盤の崩壊が発生 ②地盤のゆるみが見られる ③その他の異常が見られる(2. 異常無し 【特記】	している) 置及 ※水	もしくは大 び水路形式: 路形式 鉄筋コンクリ	を記入				
水理・水利	通水	性	1. 異常有り ①所定の通水量が確保できない ②通水量が安定しない(管理が) ③漏水が発生している ②異常無し 【特記】	難しい)	(c)	無筋コンクリ標をよ					
用上の異常	水位維	の 持	1. 異常有り ①水位の異常上昇、溢水がみら: ②水位の異常低下がみられる ③水位が安定しない ②異常無し 【特記】	h S	(g) (h)	石積水路 ライニング水 無ライニング その他(
設の変	・振動等 ※状・劣化 系のある もの)	と因	1. 異常有り ①騒音・振動が認められる、苦 ②その他の環境に関わる苦情、 (②異常無し 【特記】								

1.3 その他の聴き取り事項

- ・事前調査票(問診票)と併せて、以下の項目を聴き取る ことが望ましい。
- ・水利用・水理上の異常については、必要に応じて別途水利用機能・水理機能の問診票の例等を活用する。
- ①重点的に踏査・調査を行うことが望ましい箇所
- ②調查可能時期(通水時期)
- ③事故等による社会的影響(重要構造物の有無・第三者 被害が生じる可能性が高い箇所)
- ④過去の事故発生時の状況(事故原因・事故への対応)
- ⑤対策に対する要望

1.4 現地踏査準備

- ・現地踏査に向け、既存資料の収集・聴き取り調査の結果から、以下の項目を確認する。
- ①施設の通水状況・踏査可能時期
- ②重点的に踏査する箇所(重要構造物付近、過去の事故 発生箇所)
- ③既往の機能診断箇所


参考 水利用・水理機能の問診票の例

	整理番号	0202100040006	調査年月日	平成	年 月	日		
	地区名	かん耕)○○地区	記入者		ンサルタン	′ツ(株)		
Lele Ale	施設名	A幹線	形態	開水路	異常個			
機能	性能 送配水性	異常の有無 ・ 異常のり ・ 末端への用水到達時間が遅い ・ 送配水の問題から計画上の取水量で 2. 異常なし 【特記事項】・ 多少時間がかかり遅いと感じるが、 5	は末端で必要水量を確保で	きない	2 号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路			
水利用機能	送配水弾力性	1 異常あり 用水需要の変動に対して応答ができて無効放流が多く発生している 2 異常なし 【特記事項】 ・多少時間がかかり遅いと感じるが、5			2 号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路			
	保守管理・保全性	異常あり 一日常的な保守管理に要する費用や労力 ・保守管理に必要な施設(管理用道路、 2. 異常なし 【特記事項】 、		3号支線 (a) 鉄筋: リート開	コンク 水路			
	通水性	・ 除産設備の破損により塵が流入し、維持管理に要する費用と労力が近年埠 1. 異常あり 所定の流量流下時に不安定な流況が生じる、溢水する時がある 所定の流量流下時に余裕高が不足する(天端付近まで水位が上昇する) ・ 水路の沈下や変形等により、安全に水が流れない区間がある ・ 水路の沈下や変形等により、安全に水が流れない区間がある ・ 必要な水位が確保できていない 2. 異常なし 【特記事項】 ・ 目地部から漏水が生じている						
	水位・流量・圧力 制御性 分水制御性	ある	5号支線 (a) 鉄筋: リート開	コンク				
水理機能	水位・流量 計測性	・水位制御ゲートの老朽化により適正が 1. 異常あり ・水位、流量等の計測設備に不具合がある。 ・水位、流量等の計測設備が不足している。 2. 異常なし 【特記事項】・水路の分岐地点に計測設備がなく、流	2、3号 (a) 鉄筋: リート開	コンク				
	分水均等性	・水路の分岐地点に計測設備がなく、流量の把握ができない 1. 異常あり ・管理基準に準拠した分水量が適正に配分できない (分水ゲート等の形式やゲート開度に不具合がある) ・分水の問題から、末端で必要な水量を確保できない 2. 異常なし 「特記事項」 ・水位制御ゲートの老朽化により過剰分水が生じる						
	放余水性	・ 異常あり ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	4 号支線 (a) 鉄筋: リート開	コンク				

2. 現地踏査

・現地踏査は、下図のフローを参考に実施する。


※開水路の現地踏査は水路内の 踏査を基本とする。

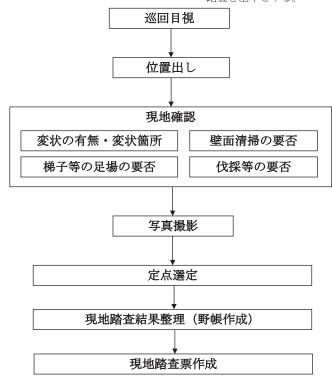

- 現地踏査の目的は、
 - ①【変状の有無や変状箇所】を把握すること。
 - ② 【現地調査に向けた確認】を行うこと。

現地踏査の目的

- ①変状の有無・変状箇所の把握
- ②現地調査に向けた確認
- ②-1 現状把握
- ②-2 位置出し
- ②-3 定点選定
- ・ 踏査結果に基づき現地踏査票を作成する。
- ・現地踏査票は、現地調査のための基礎資料。

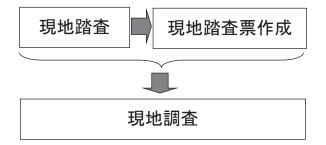

2.1 現地踏査票

・現地踏査結果に基づき現地踏査票を作成する。

②-2 位置出し

	整理番号				調	查年月日	平月	成 年	月	月
	地区名				記	入 者				
	施 設 名	① 変状の把握								
	位置情報									
Ŧ	写真整理No. ✔	1						•	,	
		変状項目		3	変状の程	度		変状能	節所※	
		欠損・崩壊・鉄筋の露出	/				/			
	水路の	KE & WIN E 7	Н	$\overline{}$	-	•		•	•	<u> </u>
	安定性	傾き・変形・歪み		写	日	≣太 □		相	欱	
		側壁、底版の変形不同沈下	Н	콬	琩			「スリ 空立	位置出	\vdash
		ひび割れ・進行性、曲げひび割	Н	具	怳	₱		搫	阜	
		れ等の異常なひび割れ		撮	で	すー		な	出	
			Ш	写真撮影し	ħ	え		ثآ	し	
		コンクリート表面の剥落、欠		ボン	17	<u>ئ</u>		7	~	
		損、変色などそのほかの変状 コンクリートブロック等の欠	Н	し	ינג	変		ω	با	\vdash
	材料劣化	損、はがれ		T	る			具	た	
		摩耗・骨材の露出	Н	*	亦	\mathcal{L}		側壁などの具体	測	-
		漏水・ひび割れ等からの漏水痕	+	ておく	目視でわかる変状	該当する変状の有無を目視		171 [^]	測点やスパン番号を記載	
		跡箇所			狄	月		的	尽	
		鋼矢板の腐食・孔食	П		の	無		な	ゃ	
			Ш		扫	た		笛	Ż	
		漏水•漏水痕跡			の程度、	占		な箇所を記載		
	目地の	(異常な湿気・吸出し)	Н		度	且		IJТ	//	_
	劣 化	欠損、段差、破断			•	視		を	ン	
		水路に接する地盤地すべり、崩	Н		焅	で		記	悉	-
		落			加州	で確		다 (4호	曹	
	周辺地盤				113	唯		収	歹	
		水路に接する地盤陥没			を	認			を	
)	Ш		特徴を記	-			記	_
		通水阻害を起すような雑草の			#E				罪	
杂	推草・堆砂	繁茂 通水阻害を起すような堆砂	+		載	}			蚁	<u> </u>
		通小阻害を起すよりな年份					(
	評 価	現地調査箇所								
		(現地調査を行うのに適当な		。 : 章	中に	した定	占律	i 可斤 (·	7 18	•,
②-2 位	雷出し	箇所)							~/ \	
				衤	5号	など)	を言	は載		
2)-3 定	点選定									
		詳細調査箇所								
		(補修対策の必要有無を判断		. #	É細言	調査の	心。	1件記	載	
2)-1 理	!状把握	するための詳細調査が必要な 箇所)		ar ar			×1.5	, 1 <u>— 1</u> 10	-150	
%		国所/ 補修対策の必要簡所	_							
		インスタック インス		. =	¥ & m €	調査の	心。田	E 사사 즐그	##:	
		とする箇所)		B	一种口	河頂り	少多		果人	
			_							
		• 伐採、水替え		C.	安全	対策.	壁	面清排	帚等	の
	特記事項	必要性記載		_,		3 > 1 < 1			.13 -1	
		少安注记取								}

• 現地踏査票記載例

整理用のため記載は任意

ここではストックDBの施設IDとしている

		はストックDBの施設IL	72000
整理番号	0207100040008	調査年月日	平成 26 年 10 月 1日
地区名	S地区	記 入 者	○○コンサルタンツ㈱
施設名		No. 0~No. 40+2. 5) 延! (コンクリート矢板水路)	
位置情報	X=000	00.000 Y=ΔΔΔΔ	Δ. ΔΔΔ
写真整理No.		現地踏査写真 1~20	
	変状項目	変状の程度	変状箇所**
	欠損・崩壊・鉄筋の露出	・なし	・なし
水 路 の 安 定 性	傾き・変形・歪み 側壁、底版の変形	・側壁の傾きあり	• No. 5 付近 (スパン番号 30)
	不同沈下	・なし	・なし
	ひび割れ・進行性、曲げひび割 れ等の異常なひび割れ	・ひび割れあり(笠コン クリート)	・測点 No. 5~No. 8 付近(ス パン番号 28~50)
	コンクリート表面の剥落、欠 損、変色などそのほかの変状	・なし	・なし
材料劣化	コンクリートブロック等の欠 損、はがれ	・なし	・なし
	摩耗・骨材の露出	粗骨材露出あり全体的に発生	• 側壁流水部
	漏水・ひび割れ等からの漏水痕 跡箇所	・なし	・なし
	鋼矢板の腐食・孔食	・該当なし	・該当なし
目地の	漏水・漏水痕跡 (異常な湿気・吸出し)	・なし	・なし
劣 化	欠損、段差、破断	・目地の欠損あり	・スパン番号 30 と 31 の間 の目地
周辺地盤	水路に接する地盤地すべり、崩落	・なし	・なし
	水路に接する地盤陥没	・なし	・なし
雑草・堆砂	通水阻害を起すような雑草の 繁茂	・なし	・なし
	通水阻害を起すような堆砂	・なし	・なし
	現地調査箇所 (現地調査を行うのに適当な 箇所)	• No. 5 付近スパン番号 30 • No. 20 付近スパン番号 • No. 33 付近スパン番号	100 (標準的なスパン)
評 価	詳細調査箇所 (補修対策の必要有無を判断 するための詳細調査が必要な 箇所)	・上記現地調査箇所	
	補修対策の必要箇所 (早急に補強・補修工事を必要 とする箇所)	・ネットフェンスの破損	箇所 (No. 10 付近 3 ヶ所あり)
特記事項	・現地調査箇所は雑草が繁殖・水路内への進入のためにん・壁面に汚れ(薬等)がある	反設足場(梯子等)の設置	

• 現地踏査票の基本情報


項目	備考
整理番号	整理用の任意の番号(省略可能)
	・国営施設の場合、ストックDBの施設ID
	等を用いても良い
調査年月日	・現地踏査時の年月日を記載
記入者	・所属する組織名を記載
	(〇〇コンサルタンツ(株)など)
地区名	・地区名を記載
	・国営施設の場合、ストックDBに登録され
	ている地区名を記載
施設名	・施設名を記載
	・国営施設の場合、ストックDBに登録され
	ている施設名を記載
位置情報	・施設の位置情報(座標など)を記載
写真番号	・添付する写真番号を記載
	・写真撮影の留意事項☞「2.2 写真撮影」

2.2 写真撮影

• 撮影した写真に番号を付して整理する。




- ◇撮影手法は各地点で統一する。
- ◇全景・左岸・右岸のセットを基本とする。
- ◇水路幅がわかるようにスタッフやポールを入れる。
- ◇ホワイトボードや黒板の内容が読めるようにする。

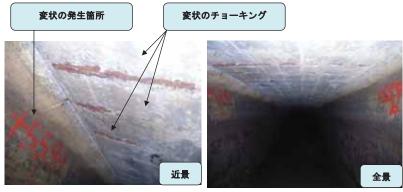

- ◇変状の種別、発生箇所(☞「2.3 位置出し」参照)など を開水路壁面に記録する。
- ◇変状の全景と近景を撮影する。


2.3 位置出し(ナンバリング)

- ・ 原則として全スパン踏査により実施する。
- ・距離計または巻尺を用いて、開水路壁面等にスパン番号 (SP.OO等) または No.測点(50m 間隔等)を示す。
- 記載にはチョークまたはスプレーを用いる。
- ・必要に応じて草刈り、壁面の部分清掃を行う。

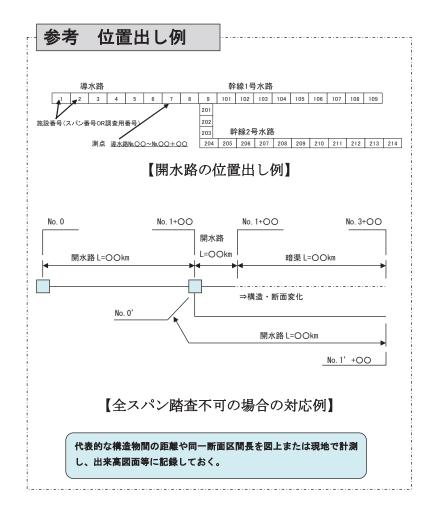

2.4 変状の確認



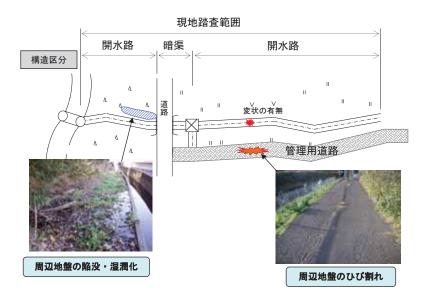

14

2.5 特記事項


・施設の周辺や壁面の状況を把握し、伐採、水替え工、安全対策、壁面清掃等の必要性を判断する。



15


2.6 現地調査箇所(定点選定)


- 下記の箇所を考慮し定点を選定する。
- ・調査が2回目以降の場合、過去の定点を活用する。
- ①変状が顕著な箇所
- ②重要構造物等に近接する箇所
- ③構成要素が異なる区間(各1点)
- ④地区独自の箇所(特殊構造物など)
- ⑤対象路線を代表する標準的な区間

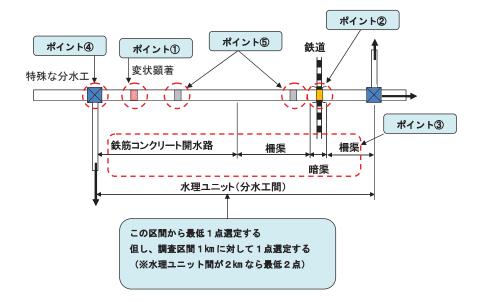


参考 現地踏査に用いる野帳 (例) 1/2

• 事前に以下のような野帳を作成しておくと現場での作業が効率的に 進む。

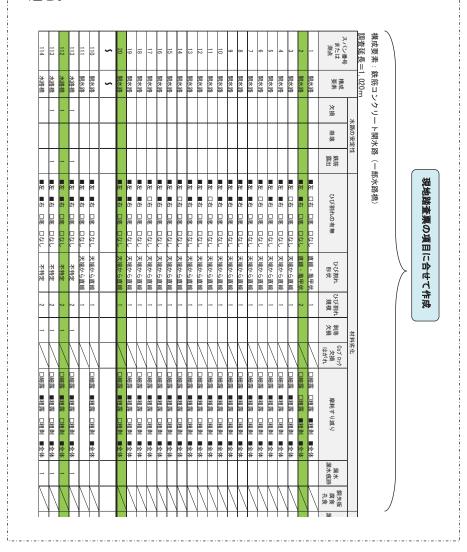

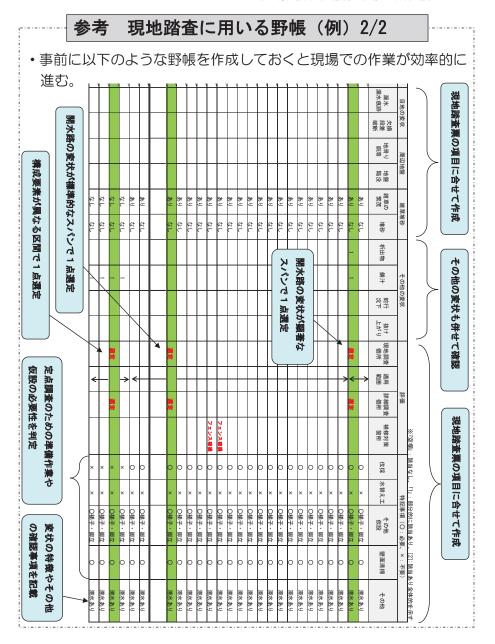

18

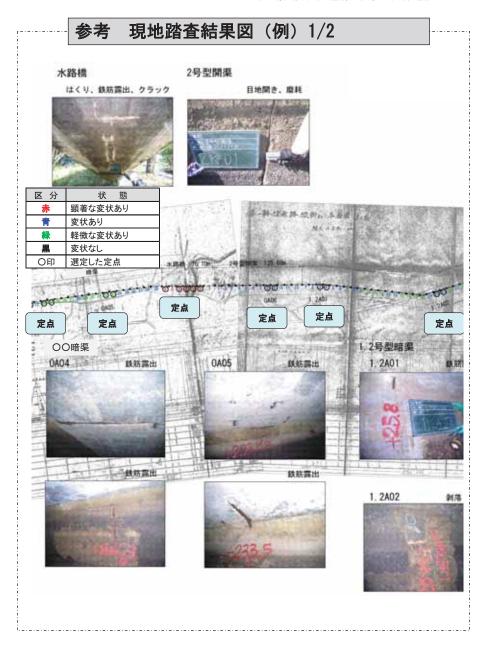

19

参考 現地踏査結果図 (例) 2/2 3号A型 3A0 定点 1.2A05 1. 2A03

2.7 詳細調査箇所

・ 詳細調査は選定した定点で必要に応じて実施する。

【詳細調査の目的】

- ① 支配的な要因の特定
- ②変状の程度・劣化の過程の把握


参考 詳細調査事例

- ・鋼材の腐食が見られた場合に、板厚を測定して残存板厚 を算定し、鋼材自体の腐食を定量的に把握する。
- ・板厚測定には、超音波板厚計(水中での測定が可能なものを使用)などを用いる。
- ・測定は目視にて最も塗装の劣化が著しいと判断される箇 所で実施する。板厚測定は気中部、吃水部、水中部の3 箇所での測定を検討する。
- ・計測時においては、板厚の JIS 規格厚等を事前に整理して調査に臨むと、異常値等が判定しやすい。



3. 現地調査(近接目視と計測)


• 現地調査は、下図のフローを参考に実施する。

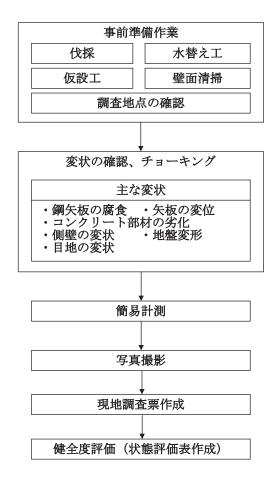

- 現地調査の目的は、
- ①【支配的な要因】を特定すること。
- ②【変状の程度・劣化の過程】を把握すること。

現地調査(定点調査)の目的 構造機能 ①支配的な要因特定 ②変状の程度・劣化の過程の把握

- ・調査結果に基づき現地調査(定点調査)票を作成する。
- ・現地調査票は、健全度評価のための基礎資料。

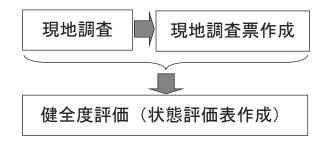

その他開水路(矢板型水路(柵きょ含む))の施設状態評価表(2/3)

								_	_	
		因	湘	먥 :	李					
3 数状	物周辺の	構造物		変状	⊒¥6	構造物				
			水路底面							
抜け上がり	周辺地盤の 陥没・ひび割れ	背面土の空洞化	侵食・洗掘 矢板の露出	漏水・湧水 土砂の吸い出し	切梁・腹起こしの変状	矢板・柵きょの 亀裂・折損・損傷・欠損・ゆるみ (外部要因によるもの)	矢板・描きょの天端(笠コンウリート)の 沈下・ズレなど	健全度ランク	叶直接耳	57,ATG
浦	淮	誰	誰	浦	確認されない	淮	確認されない	S-5		
20cm未満	局所的	局所的	部分的	部分的	塗装の劣化あり、 ひび割れあり		5cm未満又は 見通しにより やや沈下・変位あり	S-4	計量及公	
20cm以上~ 50cm未満	全体的	全体的	全体的	全体的	断面欠損あり、 たわみあり	部分的	5cm以上 又は 明らかに沈下・変位あり	S-3	27	
50cm以上					座屈あり	全体的	S-3が全体的	S-2		
	S-5		S-5	S-5	S-4	o d	2	評価	変状別	
	<i>γ</i> -								主要因別	評価の流れ→
	S-3							評価	施設状態	→

その他開水路(矢板型水路(柵きょ含む))の施設状態評価表 (1/3)

			ポ	ケッ	<u>۱</u>		開	水
要 因	玉 ჟ				描	卍	癌	书
※ 決	# 9				贸	卽		
か自体	権油物				9	調査	盟	×
					朱	半		
					瘜		谷	名
						号 2001	大弊	名 S地区
442 LI		健	13)	0	s		K幹線水路	IXI
ノクリ- 5化(で		健全度ランク	計画場口	H	-5: 婆		124	
で 他 一 ト 語 イ	1645	ジカ	п	Ö	S-5;変状なし			
対金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・金・	鋼矢板の腐食				S-			
· 崇、」 宗第嘉	0				4;変			
とうし	承				S-4; 変状兆候			
コンクリート部材(柵渠、コクリート矢板)の 劣化(ひび割れ・鉄筋露出・損傷など)								
e					S-3; 変状			
					を状あ			
	HIT.				U S-			
442	表面的な腐食	Ń			S-2;顕著な			
淮	な繭	S-5			著な茤			
	网				変状あ			
	아				ا د			
퍍	の圏が	"			S-1;重			
部分的	さび層の剥離あ	S-4			大な変			
	Ø# 		計画区方	H H	重大な変状あり			
			K	i	ت		뺙	車
	-					単		亩
全体的	開孔あり	S-3				illr	亩	年
₹.	ت					书 靴		Я
\						ショ	者山田	E E
						lo. 8+		日 平成22年10月24日
		S-2				0.05	太郎	年10,
						Vo.8		月24E
0	2	評価	陷沿逐			点 No. 8+0.05~No.8+12.05		-
				評価				
S-4		主要因5		評価の流れ→				
		逕		1				
		施設状態評価						
					_		•	

	その他開水路	(矢板型水路	(柵きょき	含む))	の現	地調査	(定点調	査)票	(1/2)	
整理番号	1712001			調査年	月日		平成22年	=12月24日	l	
地区名	S地区			記 入	-		山田 太	郎		
施設名	L幹線			調査地点 例;No○			No. 5+0	.50~No.5	5+12.05	
定点調査習 劣化要因	登号 1701 劣化要因 1701 170		評価			比性のある多	比小亜田学	5)		
	化学的腐食		(i)	10 HC 3-	×(1u	TT->0)0)	7103017	- /		
化要因推	疲労		Δ]						
定表によ る)	摩耗・風化		(i)	4						
調査部位	外部要因 規格		△ 調査施設棚	要図						
データ	スケッチ	atura I a I	ししまり	Г	つなし		N	0.		
整理No.	写真	判断方法	一あり		なし		N	0.		
	変状項目	⇒ P. 34				変划	この状態・程	呈度		
			▼ 表面的/	- ptr do	_	さび層の剥削	##± n	開乳あ	n	
構造物自 体の変状	鋼矢板の腐食		□なし	み 満 段		さい 宮の利利	誰のソ	1.0		m)
PAV2/24/	コンクリート部材の劣化		一部分的(施設の一部	のみで	発生)	全面的(変	を状が構造	物全体にある)	□なし
	矢板・柵きょの笠コンクリート			言又はややシ	上下	□ 5cm以上	又は明らか	に沈下	明らかな沈下	
構造物自	(天端)の沈下・ズレ	判開	方法				0.0	(m	m)	
体の変状	亀裂・折損・損傷・欠損・	ゆるみ	⇒ P.	35~36	7	発生)	全面的(3	変状が構造	物全体にある)	 なし
(側壁)	切梁・腹おこしの変状		□塗装の多	ら化あり、ひ	び割れ	あり <u></u>	所面欠損あ!	り、たわみあ	り 座屈あ	5 り ▼ なし
	漏水・湧水・土砂の吸出	l	部分的(施設の一部	部のみて	発生)	全面的(3	変状が構造	物全体にある)	□なし
(底面)	侵食・洗掘・矢板の露出		□ 部分的(施設の一部	部のみて	発生)	全面的(3	変状が構造	物全体にある)	₩ なし
	背面土の空洞化		局所的	施設の一部	部のみて	発生)	全面的(変	を状が構造	物全体にある)	₩ なし
地盤変形	周辺地盤の陥没・ひび害	1h	局所的(施設の一部	部のみて	発生)	全面的(変	を状が構造	物全体にある)	₩ なし
	抜け上がり(目視)		20cm未	満		20cm.	以上50cm未	- 満	50cm以上	
判断			₽ なし					0.0	(m	m)
方法	目地の開き		全体的(_	なし		
↓			局所的					0.0	(m	m)
P. 37	段差		全体的				~	なし		
			局所的			発生)		0.0	(m	m)
目地の 変 状	漏水の状況		漏水、滲		(なし		
判断			流水、噴				<u> </u>	1	(箇	所)
方法	周縁コンクリートの欠損等	Ť	全体的				7			
<i>万</i>			局所的	施設の一部	部のみて	発生)		0	(箇	所)
	合流工・分水工等附帯構 状(段差・抜け上がりなど		口あり				2	なし		

その他開水路 (矢板型水路 (柵きょ含む)) の施設状態評価表 (3/3)

			ポケ	ット版	(開z	火路 (柵渠	・矢	被型
注注 20 记录 注: 30 数 注: 40 数 记录	(評価の)			(有色)					
「部分的」とは概ね全体の50%未満「部分的」とは概ね全体の50%未満「把態変形」などにおける「局所的」と変状別評価から主要因別評価を行う変状別評価から主要因別評価がしたらず、場所要素の総合評価は、定点調査は主要因別評価から施設状態評価をも場合には、これを考慮して評価する。場合には、これを考慮して評価する。	流れにおける、主夏	·	: 6 概:	4 福物	· 海杨 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
「部分的」とは概ね全体の50%未満を示し、「全体的」とは全体の50%以上を示す。 「地盤紫形"などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。 変状別評価から主要因別評価を行う場合は、最後全度が低い評価を代表値とする。 多・10評価は、この評価表によらず評価者者が技術的観点から個別に判定する。 構成要素の総合評価は、定点調査の結果を踏まえ、施設の総合的な評価を行う際に実施するものとする。 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、施設の機能に及ぼす影響がある 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、施設の機能に及ぼす影響がある	(評価の流れ)こおける、主要因別評価及び施設状態評価の判定の考え方)	合流工・分水工等附帯構造物取付部の変状 (段差、抜け上がりなど)	周縁コンクリートの欠損等	漏水の状況	段差	目地の開き	健全度ランク	部1個人與目	10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
示す。 状態を指し、「全体的」 状態を指し、「全体的」 値とする。 る。 行う際に実施するもの 表値とすることを基本と		淮	淮	淮	淮	浦	S-5		
とはそれが構造物全体に とする。 -する。なお、今後、性能低			局所的	漏水跡、渗出し、滴水	局所的	局所的	S-4	評值区分	
及んでいる状態を指す		油	全体的	流水、噴水	全体的	全体的	S-3	J)	÷
。 定配的な要因や、施							S-2		
設の機能				S-4			評価	変状別	型
こ及ぼす影				S-4			評価	主要因别	評価の流れ→
響がある				S-3			評価	施設状態	1

26 27

その他開水路(矢板型水路(柵きょ含む))の現地調査(定点調査)票(2/2)

		点検:	担当者の主観的な	於評価					
対策の必要性	1.対策必要有(以下	から選択)							
	□①早急に詳細調査	を実施し、補修対策	を実施する必要有り。						
	☑ ②詳細調査を実施	施し、対策の必要有無	を検討するのが望ましい。						
	□③緊急の対策、調	査は必要ない。							
	□ 2. 対策必要無し								
	【特記事項】								
想定される									
主な劣化要因	【劣化要因】								
> 存款化中可	1.初期欠陥			3.凍害					
※複数指定可		-		□ 7.過荷重(地震含む)	8.近接施工				
		□ 10.外力(緩み土	圧、塑性土圧、偏圧)	□ 11.その他					
	【特記事項】								
想定される 劣化過程評価	【劣化過程】								
20 ID/62/12/01 IM	□ I;潜伏期	□ Ⅱ;進展期	☑ Ⅲ;加速期	☑ Ⅳ;劣化期					
	【特記事項】								

3.1 現地調査の体制

・ 点検係、記録係、補助係の3人体制を最低単位とする。 (必要に応じて増員する)

*斜字は条件に応じて持っていくもの

調査員3(補助係)



黒板(小)、黒板消し、チョークマーキングスプレー、巻尺、下振り リバウンドハンマー、ノギス ウェス、予備乾電池 ストップウォッチ <u>中性化試験器具</u> ホウキ・デッキブラシ

胴長、ウェットスーツ




タイプ チョーク コンベックス クラックスケール 点検用ハンマー 調査員 1 (点検係)

調査員2(記録係)

3.2 現地調査のポイント


3.2.1 柵渠・コンクリート矢板水路

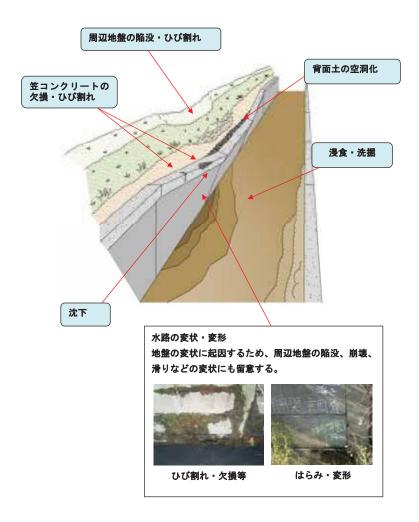

30

3.2.2 事前準備作業

・現地調査に当たっては、必要に応じて以下の準備作業を行う。

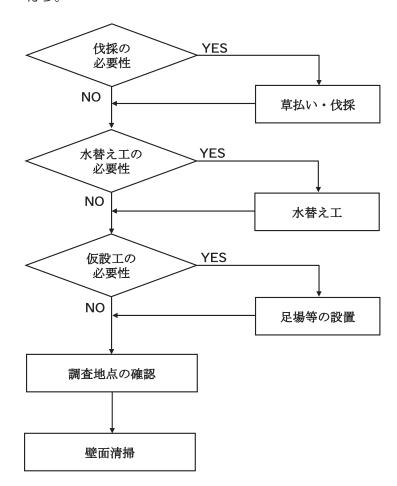

(1) 伐採

・施設管理者の了承を得る

(2) 水替えエ

- 排水先の確認、浸食対策の実施
- ・設置する土のうの安定性確認

(3) 仮設工

- ・梯子等の設置、固定
- ・周辺道路に安全施設(バリケード、看板等)を設置

(4) 調査地点の確認


- ・定点の位置情報の把握 ☞GPS 等による緯度経度や座標等
- ・プレート等によるマーキング(目印)


(5) 壁面清掃

- ・デッキブラシや洗浄機等で壁面清掃
- ・ 底版にある土砂上げ ☞事前に堆砂状況を把握しておく

3.2.3 チョーキング及び写真撮影

- ・ひび割れやその他の変状は、開水路壁面に直接チョーク で書き込み、写真で記録しておく。
- ひび割れはなぞらず、ひび割れに沿ってチョーキングする。
- ・ひび割れ幅測定箇所にひび割れに沿ったチョーキングと 直行するラインを入れてマーキングする。

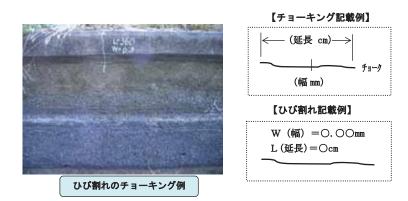


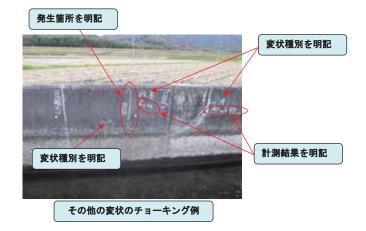

3.3 変状項目

3.3.1 鋼矢板の腐食

- ・表面的な腐食、錆による剥離、開孔や断面欠損の有無を 確認する。
- ・ 調査は目視により実施することを基本とする。

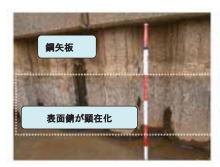



3.3.2 コンクリート部材の劣化

- ひび割れ、鉄筋露出、損傷などの変状の有無、箇所数、 位置を記録する。
- ・ 調査は目視により実施することを基本とする。
- ・鉄筋コンクリートの変状が顕著な場合には、中性化試験 や圧縮強度試験の実施を検討する。

34



笠コンクリートのひび割れ


笠コンクリート表面の摩耗

3.3.3 側壁天端の沈下・ズレ

- ・施設全体について側壁の沈下・傾きの有無を確認する。
- ・ズレや段差(高低差)を測定・記録する。
- ・スタッフや下げ振り、傾斜計、簡易な測量器具等を利用 する。






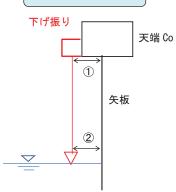

- ①:上部(天端 Co に極力近い位置)
- ②:下部(水面に極力近い位置)

スパン上下流左右で4点程度測定

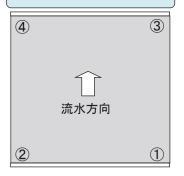

3.3.4 側壁の変状

- ・矢板の損傷、切梁・腹起こしの変状、背面土砂の吸出しなどの有無、箇所数、位置を記録する。
- •目視により実施することを基本とする。








切梁の変状 (塗装の劣化)

3.3.5 水路底面の洗掘等

- •目視及びスタッフの挿入などにより確認する。
- ・ 必要に応じて横断測量を実施する。

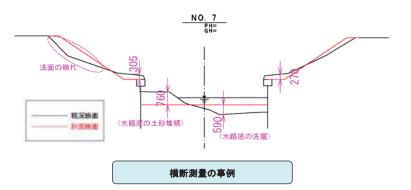


3.3.6 地盤変形

- ・背面土の空洞化や周辺地盤の陥没・ひび割れの有無、箇 所数、位置を記録する。
- ・調査は目視や点検ハンマーによる打音調査(コンクリート部材)により有無を把握する。
- 開水路背面及び隣接する道路等を目視で確認する。

音 質	空洞化の可能性
カンカン・キンキンなど硬い音	なし
ボコボコのように鈍い音	あり



背面土の空洞化

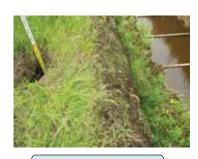

周辺地盤の陥没

3.3.7 附帯構造物

- •目地の開きや段差、附帯構造物取付部の変状などの有無、 箇所数、位置を記録する。
- ・目地の変状は、目地材に起因する変状と止水板に起因する変状がある。
- ・調査は目視により実施することを基本とする。






目地の開き

取付部のひび割れ

参考 目地の開き


・目地の開きは、目地上部と下部の開き幅が異なっている 場合を対象として目視を行う。

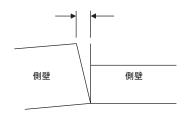


• 目地材が欠損した状態は目地の開きではない。

ポイント 調査の視点

・変形、歪み等は【変形・歪み量(定点内)】と【変形・歪みの程度(前後区間を含む水路全体)】について把握する。

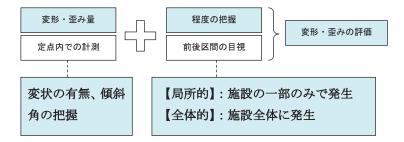

- ・ 変状の規模はブロック内の変状の有無で判断する。
- ・変状ありのブロックが50%以上の場合「全体的」。

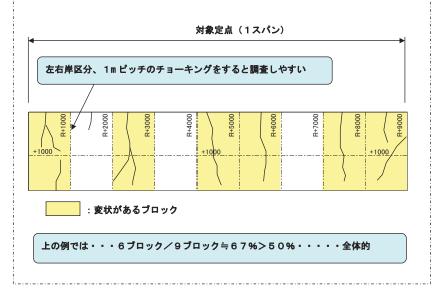

機能診断調査に係る記録様式等

・次頁以降にその他開水路(矢板型開水路(柵きょ含む)) に係る機能診断調査に係る記録様式を示す。必要に応じ て印刷・使用されたい。

	関水路22事前間登開(間終期)
160 N	
	The first section of the section of
1	To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1, 2 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	The first state of the state of
	The state of the s

輸水器における水利用価値・水理機能の耐溶薬

	47.2%	$[-1/\gamma + 0]$	Dx 9
~ ·	W.	7 - 19 g a	7.69
	-1 · P	2 位	
ă Ķ	st to at	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
	1 1 decem	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	er ji	$\begin{array}{ll} \left(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	Silver Chalce	*** (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
: †	·'	The second secon	
	41.3	The first section of the section of	
	11	The first	

The second secon

開水路の規由建査署

total see excepting and the second a							
P. P. P. T.							
33.73							
	Server A						
V 0							
	Wight of the						
	Andrew States						
• .	1.1 (1974) 1.1 (1974) 1.1 (1974) 1.2						
	1						
	The second of th	•					

The state of the state of

and the state of t

その他開水路(矢板型水路)の現地調査費(1/2)

TT&F			ite wan	I			
月日本			15 · 4				
ere Tomo			Marine States				
		unk	神を中間 可見でのある)	(1.88e			
方有がす。	电子介层段						
's & ⊬176 ♣* :	A.C.						
	해 D. 22년 전략에 발		1				
		35金元万季	I,				
	74 · *	. 17"	15-	I.			
	7.5		<u> </u>				
	产技媒体		Fit	:: 14 - 24			
	装头毛约官 在	□*****	:mi-9 ∐ + 1#[4	<u>k ⊒₹7.7</u>			
	and the same	_5.					
	0.00 - 1 5 M D J I;			10 10 10 10 10 10 10 10			
	1 B - 48 (1) £ 10/20 ++	و د دري	222 <mark>17 (</mark> 15.65	表を使いた。2年	Twinstructure and in		
在在新自由人类的。 在在新自由人类的。 在在新自由人类的。 对于	Ale organists	'∴.			"		
	表型 (FIS) 网络·奇勒·可否的	. J# .i#* '	~:!.i=#.xv P1	TENN CHANG	entaris ∏em		
F- 2	の後 計り合いの表現	ју≱алада, сучине пшежжити почти пунадел шо					
	連さ、東京でも なら数され、	بمنبول	eBa-minorki _]2 5m 4 m 44	*2± ™		
9.44	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J21-4-1-1	THIS SECRET	len, recor	₹ ₹₹₹		
	肾胃生心室间 位	∐Enc '	sav mieter 🗀	*En Jane:	metric ki ∐in.		
15 (b o B)	出る物数の時分・3つかれ		Gar ∎wite+ _	化氯化 医水水洗涤	ама (6) — <u>П</u> ос		
クリング 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m. n. 146	1000	ان دو ل	_1 + + Δ	□ □		
	politica FR	<u> </u>			***		
	e Kalina		4 - 1 W2 W4-4 LET	15-			
		Jen.	T N T wit B=4 Spr		**.		
		_]**re '	Timberou N'	7			
	k/ T	Pert	RSO EXATES		77.		
480		ر.۰۰ال	±#⊧	J75			
	.೯೧ನಿಂದ ಜೆ	J-15 =	-		# in		
			C = 1 48 444 LIVE	. 190			
	/UM 7:- 7リー1 かえ 解 =	<u> </u>	PLOTE CATED		File		
	全原工 化水工剂料可用指数分割或过度 医 信息 阿拉克尔马克斯	٦٣.		5%			

44

その他開水路(矢板型水路)の現地調査票(2/2)

	点挟把当者の主观的な経底					
公康公益 月 位	四大の計画 (人と) (成成)					
まさつから さらが一ます。 ~!bar4.27日	→ +, a t =					
Methods year Played	「And And And And And And And And And And					

その他開水路(矢板型開水路(柵きょ含む))の施設状態評価表

独 S S 評 領 年 月 日 独 D S 評 領 名 北 点 川 表 書 号														
施	iQ.	ø	状態	型 S-5; 変状なし S-4; 変状条状 S-3; 変状あり S-2: 擬著な変状あり S-1: 重大な変状あり 計価項目						評価の流れ→				
		_		健全度ランク	S-4				主要因別	施設状態評価				
内		精	製矢板の腐食 表面的な腐食 さび コンクリート部材(相乗、コンクリート条材(相乗、コンクリートを扱いの		S-5	さび屋の剥離あり	間孔あり	5-2						
部英因	の変状	物白			部分的	全体的		-	-					
		体	例壁	矢板・柵きょの天端(笠コンケート)の 沈下・ずれなど	確認されない	Scm未満 又は 見通しにより やや次下・変位あり	5cm以上 又は 明らかに沈下・変位あり	S-3が全体的						
	通教	構造物自体の		矢板・獲きょの 亀裂・折損・損傷・欠損・ゆるみ (外部要因によるもの)	#		部分的	全体的	_					
95.	- (8			切梁・敗起こしの変状	確認されない	塗装の劣化あり、 ひび割れあり	断面欠損あり、 たわみあり	座風あり	-					
88	变状	E		選水・湧水 土砂の吸い出し	無	部分的	全体的		-					
要			水路底面	侵食・洗罐 矢板の露出	*	部分的	全体的		-	-				
因	標道	k	地盤変形	背面土の空洞化	m	局所的	全体的							
	周辺	72	物周辺の	700 日			周辺地盤の 解没・ひび割れ	5 5	局所的	全体的		-		
	変材	2 6		抜け上がり	M	20cm未満	20cm以上~ 50cm未満	50cm以上						
	48		変状	目地の捌き	無	局所的	全体的							
その	油物	遊 変状 物 付		段差	無	局所的	全体的							
他の	18		随		温水の状況	無	温水路、滲出し、濃水	流水、噴水		-	-			
英因	の変			厨縁コンクリートの欠損等	fet	局所的	全体的							
	1"			合流エ・分水工等限帯構造物取付部の変状 (段差、抜け上がりなど)	無		有							
(評価	(辞価の流れにおける、主要関別辞価及び施設状態評価の判定の考え方)													

- は1) 「部分的」とは親力を終わられる実施を作り、「全体的」と社会体の10年以上を参す。

 2) 「地震を励りなに対わる「本部の)とは関わっては現まり、一般を加入して全体的」とはそれが構造物を作じ及んでいる状態を指す。

 3) 「地震を励りませた」となっては、長い種を変かが、19年のでは、最大を変かが、19年のでは、19年のでは、19年のでは、19年の日本によって対理された。19年の日本によって対理された。19年の日本によって対理された。19年の日本によって対理された。19年の日本によっては、19年の日本によって対理された。19年の日本によっては、19年の日本によりによっては、19年の日本によっては、19年の日本によりによりには、19年の日本には、19年の日本によりには、19年の日本によりには、19年の日本には、19年の日本には、19年の日本には、19年の日本には、19年の日本には、19年