


〈日常点検ルートマップ 参考例〉

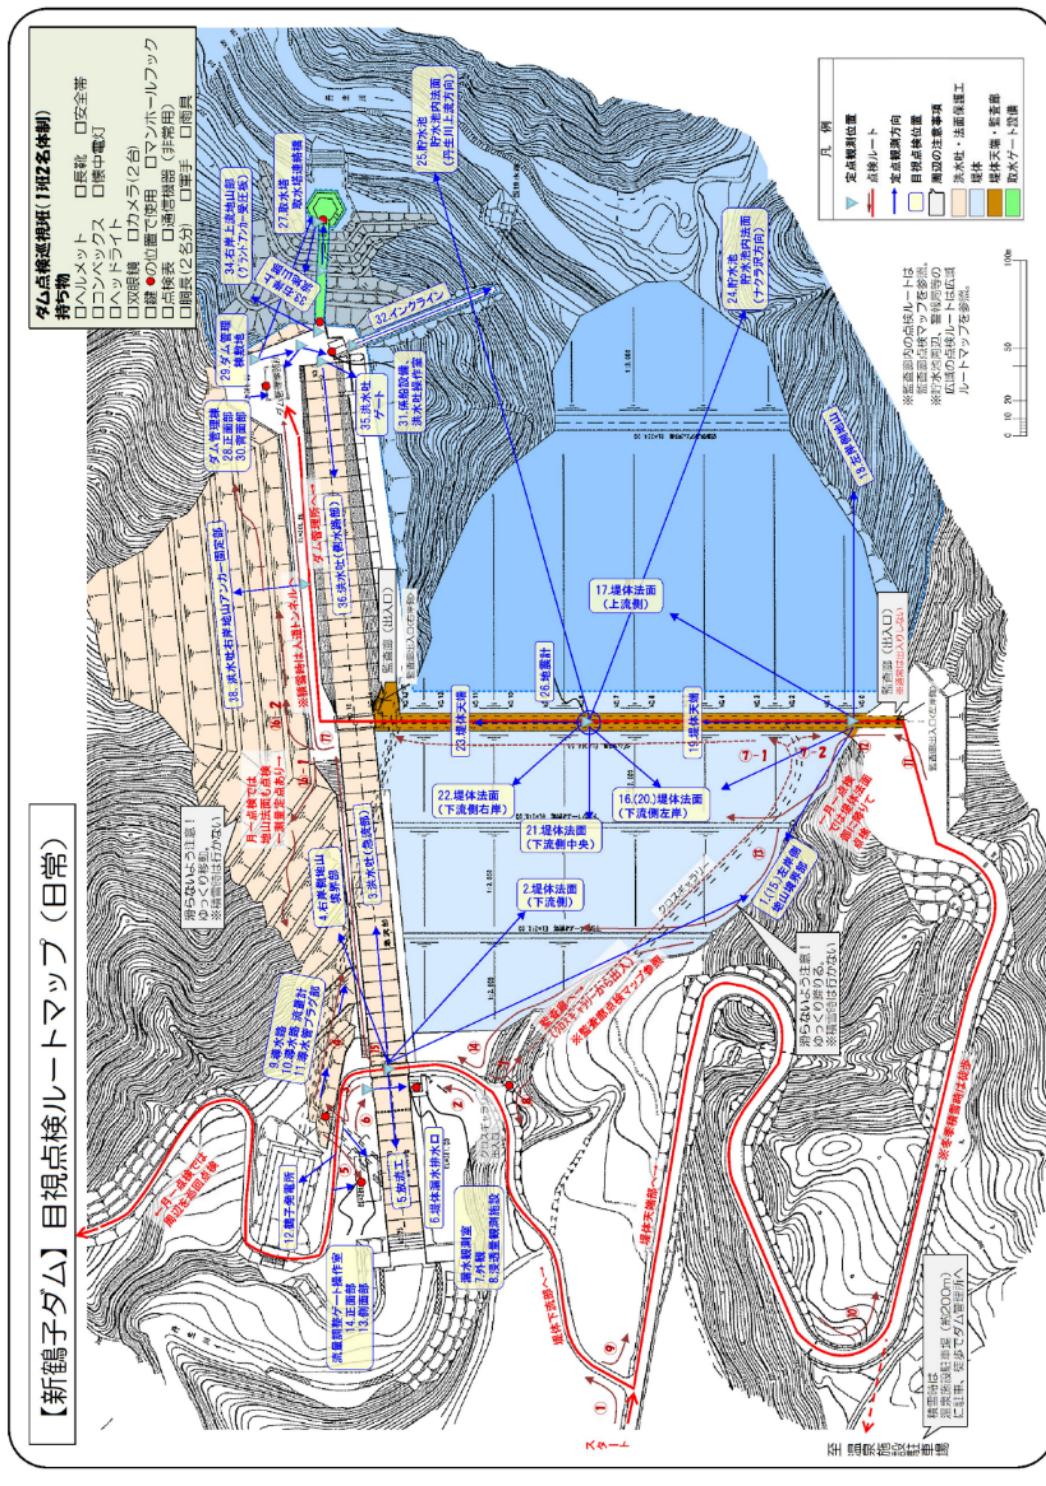

〈チェックポイント 参考例〉

(3) 写真によるチェック

目視による点検では、ルートマップの写真番号と同じ視点(方向)から、点検を行います。次表に示す各点検箇所のチェックポイントに着目し、通常時と比較して異常な点がないかをチェックし、写真を撮影します。

〈点検箇所ごとの目視点検のチェックポイント〉(1/7)

番号	場所・施設	目視点検のチェックポイント		異常の有無
1	堤体法面(下流側) 左岸側地山との接続部		変状(崩落、湧水)がないか。 ※積雪時の急な雪解けに注意。	有・無・その他 ()
2	堤体法面(下流側)		変状(崩壊、亀裂、段差、沈下・すべり、はらみだし、湧水)がないか。 ※積雪時の急な雪解けに注意。	有・無・その他 ()
3	洪水吐 急流部		障害物(流木等)がないか。 躯体部の変状(クラック、目地のズレ)がないか。	(障害物) 無・有 (変状) 無・有
4	右岸側地山との接続部		変状(崩落、湧水)がないか。 ※積雪時の急な雪解けに注意。	有・無・その他 ()
5	放流工		躯体部の変状(クラック、目地のズレ)がないか。 アンダードレーンからの排水、ウィーブホールからの排水に異常がないか。	有・無・その他 ()